

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|----|-----------|----------------|---------|-----------------|----------|---------------------|---|----------------------------------|---------------|------|--------|
| 1 | 201721035 | 20206155104011 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1060224 | 輪胎 | 【進口檢驗】輪胎未依CNS 1431 第7.1節規定，於輪胎兩側胎胎局部設置其指示之記號（只有單側有指示之記號）。 | 貴州輪胎進出口有限公司 | 好運企業社 | 化工 | 401120 |
| 2 | 201741034 | 204C5009419003 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1051122 | 產業用防護頭盔 | 【進口檢驗】衝擊吸收性試驗：傳至頭型之力超過5kN，不符CNS1336 第5.1.1節規定。穿透性試驗：鋼錐尖端接觸頭型表面，不符CNS1336第5.1.2節規定。評定不合格。 | 江陽市宏安塑料製品有限公司 | 欣豪工程有限公司 | 化工 | 650610 |
| 3 | 201721033 | 20205300637001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1051221 | 玩具車 | 【進口檢驗】玩具車，其黑色軟塑膠材質輪胎，經CNS15138-1(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部：氣相層析法)測試，其中材質軟塑膠(輪胎)，顏色：黑色，塑化劑含量為7.39%(DBP=1.86%、DEHP=3.35%、DINP=1.85%、DIDP=0.33%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | YI FA TOYS | 一發洋行有限公司 | 化工 | 950300 |
| 4 | 201721032 | 20205281807001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1051202 | 娃娃 | 【進口檢驗】娃娃，其膚色及透膚色軟塑膠材質臉部和鞋子，經CNS 15138-1(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部：氣相層析法)測試，塑化劑含量分別為22.25%及8.36%，超過CNS 4797 規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | LEADER TOYS COMPANY LTD | 權鑫貿易企業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 5 | 201721030 | 20205012108001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1051114 | 吉的堡CHEVADY磁性繪圖本 | 【進口檢驗】吉的堡 CHEVADY 磁性繪本奇瓦迪磁繪本，依據CNS 4797-3第4.24.6節測試後，書本鐵圈遭拉開，該鐵圈再經第4.9節測試後判定為危害尖端，不符合第3.7節供96個月以下兒童使用玩具不得有危害尖端之規定，故判定不合格。 | 蘇州信孝文化用品有限公司 | 信慧企業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 6 | 201721029 | 20205157609001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1051012 | 直立籃球 | 【進口檢驗】直立籃球，紅色軟塑膠材質籃球，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為0.23%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | KAIWO TOYS TRADING CO.,LTD | 鼎美股份有限公司 | 化工 | 950699 |
| 7 | 201721028 | 20205047732008 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 10510011 | 兒童平衡車 | 【進口檢驗】兒童平衡車：1.其依據CNS 4797-3第4.24.6節測試後，車鈴遭拉開，其車鈴再經4.2節測試後完全沒入小物件筒，不符合第3.4節供36個月以下兒童使用之玩具不得完全置入小物件測試筒之規定。2.其黑色軟塑膠及塑膠皮把手及座墊，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量分別為7.11%(DBP=2.01%、DEHP=3.48%、DINP=0.86%及DIDP=0.68%)及16.09%(DEHP=16.09%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | LIAN YIPLASTICS MOLD MANUFACTORY | 奕橙國際有限公司 | 化工 | 950300 |
| 8 | 201721027 | 20205046403004 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050906 | 英勇警察服(藍色) | 【進口檢驗】英勇警察服(藍色)，其黑色塑膠皮材質皮帶，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為2.64%(DEHP=2.64%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | Y.W. HUANYOU FACTORY | 煥佑企業有限公司 | 化工 | 611430 |
| 9 | 201732026 | 10550300069 | 市購檢驗不合格 | 第六組 | 1050504 | Airport 26吋可折疊2輪拉桿箱 | 【市購檢驗】Airport 26吋可折疊2輪拉桿箱，依據CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」之「行走試驗」，連續行走26.3公里(km)後發現腳輪過度磨損，不符合國家標準CNS 15331 連續行走32公里(km)之規定 | 浙江匯信進出口股份有限公司 | 大潤發流通事業股份有限公司 | 化工 | 420211 |
| 10 | 201741025 | 204C5007554000 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1050831 | 絨毛玩偶 | 【進口檢驗】絨毛玩偶，其透明軟塑膠材質吸盤，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為24.93%(DEHP=24.93%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | Guang Zhou Yue zhi Hua Toys | 翌揚國際有限公司 | 化工 | 950300 |
| 11 | 201741024 | 204C5008792000 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1050729 | 塘膠動物玩具 | 【進口檢驗】塘膠玩具，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中本體材質軟塑膠(顏色：混色(INK)，塑化劑含量為24.68%(DEHP=23.60%、DINP=1.08%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 廣益哈比比 | 奇翔坊 | 化工 | 950300 |
| 12 | 201721023 | 20205300360011 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050725 | 塑膠玩具 | 【進口檢驗】塑膠玩具，透藍色軟塑膠材質本體，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為12.88%(DBP=12.88%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | YI FA TOYS | 一發洋行有限公司 | 化工 | 950300 |

備註：

- 1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場
- 2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|----|-----------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---|--------------------------------|-------------|------|--------|
| 13 | 201721022 | 20205315814002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050711 | 貼紙 | 【進口檢驗】貼紙，其本體材質塑膠(含泡棉)，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為2.73%(DEHP=1.67%、DINP=1.06%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 運達公益玩具有限公司 | 桔英有限公司 | 化工 | 391990 |
| 14 | 201762021 | 10560300020 | 市購檢驗不合格 | 台南分局 | 1050819 | 泡泡水玩具 | 【市場購樣】泡泡水玩具，經CNS 10890(食品微生物檢測法-生菌數之檢驗)規定測試，生菌數為480,000CFU/ML，不符合CNS 4797規定之3,000 CFU/ML以下之限量值要求，故判定不合格。 | SHEN ZHEN RU HONG TOY CO., LTD | 如虹興貿易有限公司 | 化工 | 950300 |
| 15 | 201771020 | 20705809998007 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1050705 | 硬尾款式 黃 SIZE:12 | 【進口檢驗】兒童助步車(硬尾款式 黃)，其黑色塑膠皮材質座墊，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，塑化劑含量為20.58%(DEHP=20.58%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 大晴天商貿有限公司 | 鈺展實業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 16 | 201771019 | 20705809998007 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1050705 | 硬尾款式 白 SIZE:12 | 【進口檢驗】兒童助步車(硬尾款式 白)，其黑色塑膠皮材質座墊，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，塑化劑含量為23.41%(DEHP=23.41%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 大晴天商貿有限公司 | 鈺展實業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 17 | 201771018 | 20705809998007 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1050705 | 硬尾款式 天藍 SIZE:12 | 【進口檢驗】兒童助步車(硬尾款式 天藍)，其黑色塑膠皮材質座墊，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，塑化劑含量為22.56%(DEHP=22.56%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 大晴天商貿有限公司 | 鈺展實業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 18 | 201771017 | 20705810370002 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1050624 | 塑膠玩具-豬存錢罐 | 【進口檢驗】塑膠玩具，黑色軟塑膠材質底蓋，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為3.46%(DBP=0.34%、DEHP=1.32%、DINP=1.80%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | YI FA TOYS | 佳發洋行 | 化工 | 950300 |
| 19 | 201771016 | 20705810370002 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1050624 | 塑膠玩具-招財貓存錢罐 | 【進口檢驗】塑膠玩具，其黑色軟塑膠材質底蓋，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為6.13%(DBP=1.19%、DEHP=1.47%、DINP=3.47%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，判定不合格。 | YI FA TOYS | 佳發洋行 | 化工 | 950300 |
| 20 | 201721015 | 20205040576000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050217 | 迷你籃球玩具組 | 【進口檢驗】迷你籃球玩具組，透橘色軟塑膠材質吸盤，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為16.52%(DBP=10.36%、DEHP=4.25%、DINP=1.91%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 株式會社 山洋 | 彬松科技股份有限公司 | 化工 | 950300 |
| 21 | 201721014 | 20205315228001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050318 | 雞毛毬子 | 【進口檢驗】雞毛毬子，其紅色及黑色塑膠皮底部，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為7.62%(DBP=0.33%、DEHP=6.83%、DINP=0.46%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 武義冠迪休閒用品有限公司 | 啟豐企業社 | 化工 | 950300 |
| 22 | 201721013 | 20204137280002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050107 | 塑膠拼裝玩具 | 【進口檢驗】塑膠拼裝玩具，黑色軟塑膠材質輪胎，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為11.54%(DEHP=10.61%、DINP=0.67%、DIDP=0.26%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 石家莊莊典文化有限公司 | 特安捷國際貿易有限公司 | 化工 | 950300 |
| 23 | 201721012 | 20204157459002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1041008 | 直立籃球 | 【進口檢驗】直立籃球，其暗紅色軟塑膠材質籃球，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為15.34%(DBP=14.83%、DEHP=0.51%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | KAIWO TOYS TRADING CO., LTD | 鼎美股份有限公司 | 化工 | 950699 |
| 24 | 201741011 | 204C5007138007 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1050406 | 貼紙 | 【進口檢驗】貼紙，其泡棉材質本體，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為26.94%(DEHP=26.94%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | Nine Hong Trading CO., LTD | 翌揚國際有限公司 | 化工 | 950300 |

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|----|-----------|----------------|---------|-----------------|---------|----------------------|--|--|------------|------|--------|
| 25 | 210751010 | 205T5223004009 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1050706 | 二用平衡滑步車 | 【進口檢驗】二用平衡滑步車，其紅色泡棉材質握把，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，甲醯胺之殘留量為632.37 ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。 | 河北天順兒童玩具有限公司 | 弘益國際企業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 26 | 201751009 | 205T5223003006 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1050706 | 二用平衡滑步車 | 【進口檢驗】二用平衡滑步車，其紅色泡棉材質握把，經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試，甲醯胺之殘留量為571.06 ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。 | 河北天順兒童玩具有限公司 | 弘益國際企業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 27 | 201751008 | 205T5192045001 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1050705 | 塑膠跳繩 | 【進口檢驗】塑膠跳繩，其藍色軟塑膠材質跳繩，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為8.26%(DEHP=8.26%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | SHENZHEN IDEAL FRIENDSHIP IMPORT & EXPORT CO., LTD | 合泰實業有限公司 | 化工 | 950691 |
| 28 | 201751007 | 205T5037038009 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1050701 | 小小廚師切切樂 | 【進口檢驗】小小廚師切切樂，其依據CNS 4797-3第4.2節測試後，玩具茄子、玉米及小黃瓜完全沒入小物件筒，不符合第3.4節不得完全置入小物件測試筒之規定，故判定不合格。 | WENZHOU TIMES CO., LTD | 舞奕有限公司 | 化工 | 950300 |
| 29 | 201751006 | 205T5037037006 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1050701 | 小鹿打鼓車 | 【進口檢驗】小鹿打鼓車，其依據CNS 4797-3第4.2.4.6節測試後，小鹿手臂遭拉下，其手臂再經4.2節測試後完全沒入小物件筒，不符合第3.4節不得完全置入小物件測試筒之規定；另玩具本體繩索長度超過220 mm(量測值：665 mm)，且具有固定環珠，不符合第3.11.3節供36個月以下兒童使用之拖拉玩具用繩索或鬆緊帶之規定，故判定不合格。 | WENZHOU TIMES CO., LTD | 舞奕有限公司 | 化工 | 950300 |
| 30 | 201741005 | 204C5009352006 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1050620 | 絨毛玩具、毛絨公仔吊飾 | 【進口檢驗】絨毛玩具，其透明軟塑膠材質吸盤，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為34.05%(DEHP=34.05%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 永駿玩具廠 | 富程開發企業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 31 | 201721004 | 20205300296002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050608 | 遙控車 | 【進口檢驗】遙控車66-FF，其黑色軟塑膠材質輪胎，經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，塑化劑含量為9.20%(DBP=1.21%、DEHP=1.51%、DINP=4.43%、DIDP=2.05%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | XY TOYS | 一發洋行有限公司 | 化工 | 950300 |
| 32 | 201771003 | 20705801950000 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1050523 | 泡泡水、PLASTIC TOYS | 【進口檢驗】泡泡水，依食品微生物之檢驗法檢驗生菌數，檢驗結果為10,000,000 CFU/mL，不符合CNS 4797生菌數須在3,000 CFU/mL以下之生物性安全要求，故判定不合格。 | Y.K TOYS | 錡異國際有限公司 | 化工 | 950300 |
| 33 | 201741002 | 204C5006523002 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1050620 | 小海豚玩偶 | 【進口檢驗】小海豚玩偶，其透明軟塑膠材質吸盤，經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，塑化劑含量為18.27%(DEHP=18.27%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 深圳億彩展覽展示器材有限公司 | 泓凱光電股份有限公司 | 化工 | 950300 |
| 34 | 201741001 | 204C5006318003 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1050309 | PEPPA PIG 佩佩豬音樂麥克風玩具 | 【進口檢驗】玩具，黃色軟塑膠材質電線，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為32.13%(DEHP=32.13%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 汕頭市創景玩具有限公司 | 林詩嘉 | 化工 | 950300 |
| 35 | 201641087 | 204C5006943004 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1050122 | 玩具小汽車 | 【進口檢驗】玩具小汽車，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黑色軟塑膠材質本體，塑化劑含量為1.59%(DEHP=1.51%、DINP=0.08%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | HAN LI TOY BUSINESS | 翌揚國際有限公司 | 化工 | 950300 |
| 36 | 201641086 | 204C5010014002 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1050125 | 充氣玩具、塑膠充氣魚棒 | 【進口檢驗】充氣玩具，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中粉紅色塑膠片(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為22.66%(DEHP=22.66%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 昕鑫玩具 | 江海國際企業行 | 化工 | 950300 |
| 37 | 201641085 | 204C4900162009 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1041230 | 塑膠玩具、芭比娃娃 | 【進口檢驗】塑膠玩具，膚色軟塑膠材質臉、手腳，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)測試，塑化劑含量為4.81%(DBP=1.35%、DEHP=3.01%、DINP=0.45%)，不符合CNS 4797規定之0.1%以下限量值要求，故判定不合格。 | 澄海市瑞信工貿有限公司 | 茂良股份有限公司 | 化工 | 950300 |

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|----|-----------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------|--|---|--------------|------|--------|
| 38 | 201641084 | 204C4010292000 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1041210 | 塑膠玩具、積木玩具 | 【進口檢驗】塑膠玩具，膚色軟塑膠材質公仔本體，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)測試，塑化劑含量為2.64%(DEHP=0.01%、DINP=1.92%、DIDP=0.71%)，不符合CNS 4797規定之0.1%以下限量值要求，故判定不合格。 | 輕鬆元氣館 | 林文健 | 化工 | 950300 |
| 39 | 201651081 | 205T5116080006 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1050818 | 兒童玩具-童車 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黑色軟塑膠材質履帶的塑化劑含量為4.52%(DBP=0.06%、DEHP=2.45%、DINP=1.65%、DIDP=0.36%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 再來貿易有限公司 | 冠麟國際開發有限公司 | 化工 | 950300 |
| 40 | 201651080 | 205T5135460000 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1050811 | 吹泡玩具 | 【進口檢驗】經依CNS 4797規範之食品微生物檢驗方法檢驗生菌數，檢驗結果為47,000 CFU/mL，不符合CNS 4797之生物性安全要求(生菌數須在3,000 CFU/mL以下)，故判定不合格。 | 柏樂榮玩具 | 大創實業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 41 | 201651079 | 205T5141045009 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1050721 | 塑膠玩具 | 【進口檢驗】經依CNS 4797規範之食品微生物檢驗方法檢驗生菌數，塑膠造型相機玩具所附之泡泡水檢驗結果為15,000 CFU/mL，不符合CNS 4797之生物性安全要求(生菌數須在3,000 CFU/mL以下)，故判定不合格。 | SHENZHEN XINYAONGYONGHONG TRADE LIMITED COMPANY | 冠綸商行 | 化工 | 950300 |
| 42 | 201651078 | 205T5208003009 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1050713 | 炫字小風扇 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其透明塑膠風扇扇片的塑化劑(DEHP)含量為7.97%，不符合CNS 4797規定之0.1%以下限量值要求，故判定不合格。 | 深圳市閃光光電有限公司 | 龍昇國際禮品有限公司 | 化工 | 841459 |
| 43 | 201621077 | 20205310741009 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050908 | 塑膠玩具 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中：1.橘色軟塑膠材質聽診器軟管的塑化劑含量為6.91%(DBP=0.57%、DEHP=5.55%、DINP=0.79%)2.黑色軟塑膠材質聽診器耳塞的塑化劑含量為5.86%(DBP=1.01%、DEHP=3.63%、DINP=1.22%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 興興塑膠玩具廠 | 正易商行 | 化工 | 950300 |
| 44 | 201621076 | 20205240154005 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050825 | 動力沙組 | 【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中黃色、粉紅色及藍色塑膠材質充氣玩具本體(含軟塑膠吹口的塑化劑(DEHP)含量為2.85%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | YIWU CITY CHAN DUO TOYS CO., LTD | 合力線行銷股份有限公司 | 化工 | 950300 |
| 45 | 201621075 | 20205180372001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050728 | 三輪踏板車 | 【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中材質軟塑膠(黑色握把)的塑化劑含量為9.97%(DEHP=6.35%、DINP=0.51%、DINP=3.11%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | 永嘉縣貝嘉樂遊樂設備有限公司 | 台灣傳承育樂用品有限公司 | 化工 | 950300 |
| 46 | 201621074 | 20205300312002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050630 | 玩偶 | 【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中玩偶白色塑膠皮衣服的塑化劑含量為19.34%(DBP=0.31%、DEHP=19.03%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | YI FA TOYS | 一發洋行有限公司 | 化工 | 950300 |
| 47 | 201662073 | 10560300106 | 市購檢驗不合格 | 台南分局 | 1050922 | 自行車用安全帽 | 【市場購樣】經測試：(1)保持性試驗時頭盔自頭頂脫落；(2)中文標籤未標示使用年齡範圍。不符合CNS13371規定，故判定不合格。 | 東莞市豪勝運動器材有限公司 | 商揚實業有限公司 | 化工 | 650610 |
| 48 | 201641071 | 204C5007021003 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1050304 | 騎乘機車用防護頭盔 | 【進口檢驗】頭盔之衝擊吸收性、耐穿透性、材料、第2層遮陽鏡片之光學性質及鏡片定位不符合CNS 13370之規定。 | 樂清市鑫眾摩配有有限公司 | 簡佳慧 | 化工 | 650610 |
| 49 | 201641070 | 204C4010296002 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1041217 | 熔接用防護皮手套 | 【進口檢驗】經測試撕裂強度為3.9 kgf/mm，不符合CNS 7178之規定值(5.0kgf/mm以上)。 | 高州李陽皮革製品有限公司 | 張錫煌 | 化工 | 420329 |
| 50 | 201621069 | 20205156424004 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050630 | 造型泡泡棒 | 【進口檢驗】經依CNS 4797所規範之食品微生物檢驗方法檢驗生菌數，檢驗結果為51,000 CFU/ml，不符合CNS 4797之生物性安全要求(生菌數須在3,000 CFU/mL以下)，故判定不合格。 | 金剛有限公司 | 聯昇興業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 51 | 201621068 | 20205315677002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050614 | 充氣浴凳 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中粉紅色塑膠材質本體(含軟塑膠吹口)的塑化劑(DINP)含量為7.71%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 武義冠迪休閒用品有限公司 | 峻鈺企業社 | 化工 | 392690 |

備註：

- 1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場
- 2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|----|-----------|----------------|---------|------------|---------|-------------------|---|--|-------------------|------|--------|
| 52 | 201621067 | 20205315418007 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050426 | 泳圈 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中藍色塑膠本體的塑化劑(DEHP)含量為0.70%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 上海盈泰塑膠有限公司 | 承耀實業有限公司 | 化工 | 392690 |
| 53 | 201662066 | 10560900004 | 市購檢驗不合格 | 台南分局 | 1050604 | 360度旋轉DC球型扇 | 【市場購樣】經依CNS 3765及IEC 60335-2-80測試，以0.5焦耳衝擊能量對電風扇護網施加3次衝擊，再用模擬手指之試驗指，施加不超過5牛頓力量於護網上，試驗指會接觸到扇葉，扇葉屬危險運動部件，故判定不合格。 | 承錡有限公司 | 獅子心股份有限公司 | 化工 | 841451 |
| 54 | 201621065 | 20205041687002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050323 | 小歐世界盃公仔套裝B OPPO手機 | 【進口檢驗】經依CNS 4797-3第4.24.6節測試，公仔頭上之足球遭拉下，其足球再經4.2節測試後，完全沒入小物件筒，不符合第3.4節不得完全置入小物件測試筒之規定，故判定不合格。 | 東莞市天馳禮品有限公司 | 薩摩亞商新茂環球有限公司台灣分公司 | 化工 | 950300 |
| 55 | 201621064 | 20205305001007 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050121 | 兒童益智玩具 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中白色(含塑膠貼紙)軟塑膠材質本體的塑化劑(DEHP)含量為0.47%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 再來貿易有限公司 | 藝順有限公司 | 化工 | 950300 |
| 56 | 201651062 | 205T5192032001 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1050505 | 塑膠玩具 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黃色軟塑膠本體的塑化劑(DEHP)含量為13.50%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | SHENZHEN IDEAL FRIENDSHIP IMPORT AND EXPORT CO., LTD | 合奏實業有限公司 | 化工 | 950662 |
| 57 | 201671061 | 20705805122001 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1050414 | 海綿柄跳繩 | 【進口檢驗】經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試，綠色泡棉材質握把的甲醯胺之殘留量為241.01 ppm，不符合CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。 | SHARPLINE INTERNATIONAL LTD | 奈德林企業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 58 | 201621060 | 20205315356002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050411 | 海綿貼紙 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中塑膠材質貼紙的塑化劑含量為2.32%(DEHP=1.81%、DINP=0.51%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 溫州隆港紙品商行 | 合鑫有限公司 | 化工 | 391990 |
| 59 | 201651059 | 205T5019002003 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1050304 | 艾倫高餐椅 | 【進口檢驗】CNS 15017第5.2節「孔洞、縫隙及開口」規定，在高於座位表面以上不可有使小軀幹探測器通過的孔洞，故判定不合格。 | 東莞華榮傢俱工藝有限公司 | 童心有限公司 | 化工 | 940161 |
| 60 | 201651057 | 205T4116162000 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1050108 | 兒童玩具-搖搖車 | 【進口檢驗】經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試，其中黑色泡綿方向盤立管保護套的甲醯胺殘留量為309.57 ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。 | 再來貿易有限公司 | 冠麟國際開發有限公司 | 化工 | 950300 |
| 61 | 201651056 | 205T4152073006 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1041231 | 充氣砂盤 | 【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中粉紅色含軟塑膠吹口之塑膠片塑化劑含量為22.58%(DEHP=22.0%、DINP=0.58%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 蘭裕市明亮玩具有限公司 | 羅誼安 | 化工 | 392690 |
| 62 | 201651055 | 205T4152075002 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1041231 | 超級砂(動力砂)組 | 【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中黃色透明合軟塑膠之塑膠片，塑化劑含量為11.83%(DEHP=10.78%、DINP=1.05%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 蘭裕市明亮玩具有限公司 | 羅誼安 | 化工 | 340700 |
| 63 | 201651054 | 20504000018002 | 進口檢驗不合格 | 台中分局 | 1041019 | 益智積木-消防車 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黑色軟塑膠材質輪胎，塑化劑含量為10.72%(DBP=1.01、DEHP=2.63、DINP=6.26、DIDP=0.82)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 柏嘉樂玩具公司 | 簡韻琴 | 化工 | 950300 |
| 64 | 201671053 | 20705806297003 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1050225 | 合板 | 【進口檢驗】經試驗合板甲醛釋出量最大值为2.68 mg/L、平均值為2.43 mg/L，與CNS 1349第5.3節規定(F3:甲醛釋出量最大值为2.1mg/L以下、平均值為1.5mg/L以下)不符，判定不合格。 | 岑溪市輝林木業有限公司 | 高鈺興業有限公司 | 化工 | 441231 |
| 65 | 201671052 | 20705806298006 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1050225 | 合板 | 【進口檢驗】經試驗合板之甲醛釋出量最大值为2.86 mg/L、平均值為2.48 mg/L，與CNS 1349第5.3節之甲醛釋出量規定(F3:最大值为2.1mg/L以下、平均值為1.5mg/L以下)不符，判定不合格。 | 岑溪市輝林木業有限公司 | 高鈺興業有限公司 | 化工 | 441231 |

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|----|-----------|----------------|---------|------------|---------|-----------------|---|---|------------|------|--------|
| 66 | 201651051 | 205T5152009005 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1050226 | 氧化鎂板(威司特板,玻鎂平板) | 【進口檢驗】經試驗樣品氣乾狀態抗彎曲破壞載重為12.35kgf、13.5kgf、12.75kgf, 不符合CNS 14164(2008年9月11日版)規定氣乾狀態抗彎曲破壞載重需達15kgf以上。 | | 大威興業股份有限公司 | 化工 | 681182 |
| 67 | 201621047 | 20204158404002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1050104 | 娃娃套組 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試, 其中軟塑膠材質臉部, 顏色: 膚(INK), 塑化劑(DEHP)含量為10.42%, 超過CNS 4797規定之0.1 %限量值要求, 故判定不合格。 | 金剛有限公司 | 聯昇興業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 68 | 201621046 | 20204315942004 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1041221 | 怪叫雞 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試, 其中軟塑膠材質本體, 顏色: 黃色(INK), 塑化劑(DEHP)含量為3.68%, 超過CNS 4797規定之0.1 %限量值要求, 故判定不合格。 | 小九寵物用品 | 巖展企業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 69 | 201621045 | 20204315831005 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1041118 | 神奇魔力沙 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試, 其中塑膠片(含軟塑膠吹口), 顏色: 黃、綠、粉紅色, 塑化劑(DEHP)含量為14.09%, 超過CNS 4797規定之0.1 %限量值要求, 故判定不合格。 | 義島麥宏工藝品有限公司 | 台旺開發有限公司 | 化工 | 950300 |
| 70 | 201621044 | 20204157662008 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1041111 | 合金車 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試, 其中軟塑膠材質輪胎的塑化劑(DBP)含量為0.11%, 超過CNS 4797規定之0.1 %限量值要求, 故判定不合格。 | 金剛有限公司 | 聯昇興業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 71 | 201671043 | 20704804015002 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1041110 | 自行車活動用頭盔 | 【進口檢驗】執行保持性試驗時, 頭盔自人頭模型脫落, 不符合CNS 13371第4.3節規定。 | 豪勝運動器材公司 | 商楊實業有限公司 | 化工 | 650610 |
| 72 | 201671042 | 20704800672007 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1041014 | 致遠風車 | 【進口檢驗】經依CNS 4797-3玩具安全(物理性)第3.7節的規定, 商品經第4.24.6節測試後, 葉片脫落、鐵絲突出, 再經4.9節測試確認為危害尖端, 故判定不合格。 | 致遠風車公司 | 芊寶有限公司 | 化工 | 950300 |
| 73 | 201671039 | 20705803511002 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1050222 | 奶奶的熊絨毛側背包 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試, 其中塑膠片(顏色透明)塑化劑含量為9.86%(DEHP=0.18%, DINP=9.68%), 超過CNS 4797規定之0.1 %限量值要求, 故判定不合格。 | 東莞市琪環玩具有限公司 | 森鳴實業有限公司 | 化工 | 420222 |
| 74 | 201671038 | 20705811804004 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1050125 | 兔兔樂園撲滿-中 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試, 其中軟塑膠材質本體, 顏色白(INK)、粉紅(INK), 塑化劑(DEHP)含量為6.88%, 超過CNS 4797規定之0.1 %限量值要求, 故判定不合格。 | 寧波大鯨國際物流有限公司 | 花季紙品有限公司 | 化工 | 392640 |
| 75 | 201671036 | 20704808890002 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1041111 | 熔接用防護皮手套 | 【進口檢驗】經測試熔接用防護皮手套之中指背側尖端至袖部下端長度為345mm; 袖部長度為140mm, 不符合CNS 7178(熔接用防護皮手套)之中指背側尖端至袖部下端長度須在350mm以上, 及袖部長度須在150mm以上的規定, 故判定不合格。 | 南昌綠蒙泰貿易有限公司 | 張錫煌 | 化工 | 420329 |
| 76 | 201671035 | 20704808888009 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1041113 | 熔接用防護皮手套 | 【進口檢驗】經測試熔接用防護皮手套之撕裂強度為2.8 kgf/mm, 不符合CNS 7178(熔接用防護皮手套)之撕裂強度須在5.0kgf/mm以上的規定, 故判定不合格。 | 南昌綠蒙泰貿易有限公司 | 張錫煌 | 化工 | 420329 |
| 77 | 201671034 | 20704808887006 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1041113 | 熔接用防護皮手套 | 【進口檢驗】經測試熔接用防護皮手套之撕裂強度為4.0 kgf/mm, 不符合CNS 7178(熔接用防護皮手套)之撕裂強度須在5.0kgf/mm以上之規定, 故判定不合格。 | 南昌綠蒙泰貿易有限公司 | 張錫煌 | 化工 | 420329 |
| 78 | 201671033 | 20704808878005 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1040911 | 熔接用防護面具濾光板 | 【進口檢驗】經測試熔接用防護面具濾光板(NO.8)之遮光能力(可見光透過率)為0.05393%, 不符合CNS 7174(遮光防護具)之遮光能力(可見光透過率)須在0.061%~0.16%間的規定, 故判定不合格。 | SHANGHAI WELDONE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD | 惇大企業有限公司 | 化工 | 700600 |
| 79 | 201651032 | 205T4164246006 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1041203 | 特殊合板 | 【進口檢驗】甲醛釋出量測試平均值為3.2 mg/L, 最大值为3.6 mg/L, 不符合CNS 8058表5 F3級甲醛釋出量平均值1.5mg/L以下; 甲醛釋出量最大值2.1mg/L以下之規定。 | 杭州禮遙竹製品有限公司 | 大禾竹工廠 | 化工 | 441210 |
| 80 | 201651031 | 205T4505474005 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1041113 | 充氣墊 | 【進口檢驗】經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試, 其中綠色、粉紅、黃色之軟塑膠吹口塑化劑(DEHP)含量為15.21%, 超過CNS 4797規定之0.1 %限量值要求, 故判定不合格。 | 浙江金華林和塑料製品廠 | 奕鈺精密科技有限公司 | 化工 | 950300 |

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|----|-----------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------|--|--|-------------|------|--------|
| 81 | 201621029 | 20204136891007 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1041111 | 塑膠玩具車 | 【進口檢驗】經CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，其中軟塑膠材質輪胎（顏色：黑色）塑化劑含量為3.20%（DBP=0.93%、DEHP=0.63%、DINP=1.64%），超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 東杰玩具有限公司 | 特安捷國際貿易有限公司 | 化工 | 950300 |
| 82 | 201651028 | 205T4503010002 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1041012 | 兒童學步車 | 【進口檢驗】經依CNS 15493（拼接塑膠地墊之安全要求）規定測試，其中黑色泡棉輪胎的甲醯胺殘留量為234.57 ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之要求，故判定不合格。 | DECATHLON（KUNSHAN）WAREHOUSING CO., LTD | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |
| 83 | 201651027 | 205T4208003000 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040914 | PVC滴塑（刑警） | 【進口檢驗】經CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，其中混色軟塑膠材質本體塑化劑（DEHP）含量為9.14%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值，故判定不合格。 | 誼興公司 | 龍昇國際禮品有限公司 | 化工 | 392640 |
| 84 | 201651025 | 205T4501940008 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1041007 | 兒童學步車 | 【進口檢驗】經依CNS 15493（拼接塑膠地墊之安全要求）規定測試，其中黑色泡棉輪胎甲醯胺之殘留量為307.41 ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。 | 天津榮知園自行車有限公司 | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |
| 85 | 201651024 | 205T4108361002 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1041001 | 兒童學步車 | 【進口檢驗】經依CNS 15493（拼接塑膠地墊之安全要求）規定測試，其中黑色泡棉輪胎甲醯胺之殘留量為413.12ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。 | 天津榮知園自行車有限公司 | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |
| 86 | 201651023 | 205T4501828006 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040918 | 兒童學步車 | 【進口檢驗】經依CNS 15493（拼接塑膠地墊之安全要求）規定測試，其中黑色泡棉輪胎甲醯胺之殘留量為514.02ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。 | 天津榮知園自行車有限公司 | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |
| 87 | 201651020 | 205T4116093000 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040824 | 兒童玩具（童車） | 【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，其中：(1)黃色軟塑膠前燈塑化劑（DEHP）含量22.76%。(2)黑色軟塑膠輪胎塑化劑（DEHP）含量為0.22%。超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 再來貿易有限公司 | 冠麟國際開發有限公司 | 化工 | 950300 |
| 88 | 201651019 | 205T4116098002 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040819 | 兒童玩具（童車） | 【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，其中黑色軟塑膠輪胎塑化劑（DEHP）含量為2.14%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 再來貿易有限公司 | 冠麟國際開發有限公司 | 化工 | 950300 |
| 89 | 201651018 | 205T4137008009 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040910 | 貼紙 | 【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，泡綿貼紙本體的塑化劑（DEHP）含量為1.62%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 尚德文體用品有限公司 | 加佳昇五金實業社 | 化工 | 392640 |
| 90 | 201641016 | 204C4010272005 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1040820 | 佩佩豬玩具 | 【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法）測試，其中軟塑膠材質本體，顏色：粉紅，塑化劑（DEHP）含量為17.75%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 澄海金樂玩具廠 | 沈暄沛 | 化工 | 950300 |
| 91 | 201641015 | 204C4010271002 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1040820 | 佩佩豬玩具 | 【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法）測試，其中軟塑膠材質本體，顏色：粉紅，塑化劑（DEHP）含量為17.75%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 澄海金樂玩具廠 | 胡淑雅 | 化工 | 950300 |
| 92 | 201641014 | 204C4900086001 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1040820 | 佩佩豬玩具 | 【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法）測試，其中本體材質軟塑膠，顏色：粉紅，塑化劑（DEHP）含量為16.65%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 澄海金樂玩具廠 | 林書 | 化工 | 950300 |
| 93 | 201641013 | 204C4010257002 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1040803 | 魔術方塊 | 【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法）測試，其中本體材質塑膠（含塑膠貼紙），顏色：白色，塑化劑（DEHP）含量為0.22%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 汕頭市澄海區匯奇佳玩具廠 | 黃僑生 | 化工 | 950300 |

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|-----|-----------|----------------|---------|------------|---------|------------------------------|---|--|--------------|------|--------|
| 94 | 201621012 | 20204136764002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1041022 | 樹脂存錢筒 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,本體之軟塑膠材質底蓋,顏色:黑色,塑化劑含量為6.49%(DBP=0.03%、DEHP=5.05%、DINP=0.31%、DIDP=1.10%),超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。 | 東杰玩具有限公司 | 特安捷國際貿易有限公司 | 化工 | 950300 |
| 95 | 201621011 | 20204136739002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1041007 | 塑膠模型公仔 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中本體軟塑膠材質,顏色:膚,塑化劑(DEHP)含量為2.29%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。 | 東杰玩具有限公司 | 特安捷國際貿易有限公司 | 化工 | 950300 |
| 96 | 201621010 | 20204136688001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040925 | 塑膠存錢筒 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中軟塑膠透明底蓋塑化劑含量為2.86%(DBP=1.69%、DEHP=0.99%、DINP=0.18%),超過CNS 4797規定之0.1%限値。 | 東杰玩具有限公司 | 特安捷國際貿易有限公司 | 化工 | 950300 |
| 97 | 201621009 | 20204310667008 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040616 | 兒童玩具-雙眼小黃人背包水槍(PLASTIC TOYS) | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中黃色軟塑膠管塑化劑含量為12.66%(DBP=5.00%、DEHP=7.66%),超過CNS 4797規定之0.1%限値。 | GREENLAND IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD | 育丞國際有限公司 | 化工 | 950300 |
| 98 | 201621008 | 20204136547003 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040918 | PVC貼紙 | 【進口檢驗】經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中(1)本體塑膠材質貼紙(立體),塑化劑(DEHP)含量為0.31%,(2)本體塑膠材質貼紙,塑化劑(DEHP)含量為0.31%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。 | 東杰玩具有限公司 | 宇誠國際貿易有限公司 | 化工 | 391990 |
| 99 | 201621007 | 20204136191001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040729 | 塑膠玩具車 | 【進口檢驗】經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中軟塑膠材質輪胎塑化劑含量為5.76%(DEHP=4.12%、DINP=0.84%、DIDP=0.80%),超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。 | 東杰玩具有限公司 | 宇誠國際貿易有限公司 | 化工 | 950300 |
| 100 | 201621006 | 20204010936000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040723 | 音樂玩具 | 【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中麥克風上粉紅色軟塑膠材質電線之塑化劑(DINP)含量為11.59%,超過CNS 4797規定之0.1%限値。 | 汕頭市錦興塑膠有限公司 | 人類文化事業股份有限公司 | 化工 | 950300 |
| 101 | 201621005 | 20204156682000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040716 | 直立籃球 | 【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中軟塑膠材質籃球(紅色)塑化劑含量為33.56%(DBP=22.62%、DEHP=10.94%),不符合CNS 4797規定之0.1%限値。 | KAIWO TOYS TRADING CO., LTD | 鼎泰股份有限公司 | 化工 | 950699 |
| 102 | 201551185 | 205T4108248007 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040819 | 兒童學步車 | 進口檢驗 經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試,其中黑色泡棉輪胎之甲醯胺之殘留量為284.12ppm,超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求,故判定不合格。 | 天津榮知園自行車有限公司 | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |
| 103 | 201551184 | 205T4501476000 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040817 | 兒童學步車 | 進口檢驗 經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試,其中黑色泡棉輪胎之甲醯胺之殘留量為413.47ppm,超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求,故判定不合格。 | 天津榮知園自行車有限公司 | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |
| 104 | 201551183 | 205T4108260004 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040827 | 兒童學步車 | 進口檢驗 經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試,其中黑色泡棉輪胎之甲醯胺之殘留量為288.23ppm,超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求,故判定不合格。 | 天津榮知園自行車有限公司 | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |
| 105 | 201551182 | 205T4501537005 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040827 | 兒童學步車 | “兒童學步車8334526(項次180)”,其中黑色泡棉輪胎,甲醯胺之殘留量為324.29ppm,超過CNS4797甲醯胺含量200ppm之規定。 | DECATHLON(KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD. | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |
| 106 | 201551181 | 205T4501368000 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040827 | 兒童學步車 | “兒童學步車8291846(項次128)”,其中黑色泡棉輪胎,甲醯胺之殘留量為252.71,超過CNS4797甲醯胺含量200ppm之規定。 | DECATHLON(KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD. | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者,業已退運、銷毀、封存或禁止通關,並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者,業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|-----|-----------|----------------|---------|------------|----------|--------------|--|--|------------|------|--------|
| 107 | 201571180 | 20704814262001 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1040828 | 25 鍵多功能學習電子琴 | 經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中麥克風上的電線材質軟塑膠，顏色：黃色，塑化劑含量為10.54% (DBP=0.08%、DEHP=4.98%、DINP=5.48%)；超過CNS 4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | JIN YUEYUAN PLASTIC TOY FACTORY | 阿莎力有限公司 | 化工 | 950300 |
| 108 | 201571179 | 20704814260008 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1040828 | 木製英文字母數位串珠遊戲 | (木製英文字母數位串珠遊戲)(木製玩具)(項次4)，依據CNS4797-3第3.4節之規定，其玩具配件經第4.2節測試，完全置入小物件筒確認為小物件，故判定不合格。 | JIN YUEYUAN PLASTIC TOY FACTORY | 阿莎力有限公司 | 化工 | 950300 |
| 109 | 201571178 | 20704814258002 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1040831 | 芭比娃娃玩具 | (芭比娃娃)(塑膠玩具)(項次2)，經CNS15138測試，其中(1)臉(大)材質軟塑膠，顏色：膚，塑化劑含量為21.40%，(2)鞋子(大)材質軟塑膠，顏色：粉紅，塑化劑含量為4%，(3)臉(小)材質軟塑膠，顏色：膚，塑化劑含量為22.40%，(4)鞋子(小)材質軟塑膠，顏色：紅，塑化劑含量為5.54%， | JIN YUEYUAN PLASTIC TOY FACTORY | 阿莎力有限公司 | 化工 | 950300 |
| 110 | 201571177 | 20704808845000 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1040723 | 有點道理黑點仔貼紙 | ”有點道理黑點仔貼紙O1-O15號(項次14)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質塑膠貼紙，塑化劑含量為4.72%(DEHP=4.15%、DINP=0.57%)；超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | 寧波大鯨國際物流有限公司 | 花季紙品有限公司 | 化工 | 482390 |
| 111 | 201521176 | 20204315551001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040814 | 泳圈 | “泳圈50*50*25CM(項次8)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質塑膠片-顏色，透明(INK)、透藍，塑化劑含量為14.70%(DEHP=14.70%)；超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | 上海盈泰塑膠有限公司 | 啟豐企業社 | 化工 | 392690 |
| 112 | 201551175 | 205T4088198005 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040810 | 兒童電動玩具車 | 1. “兒童電動玩具車# SL-D1288 (項次4)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中黑色軟塑膠履帶塑化劑含量為5.26%(DEHP5.26%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。2. “兒童電動玩具車# 7629 (項次5)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中黑 | YIWU SEN YE IMPORT & EXPORT CO., LTD. | 寶貝與我企業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 113 | 201521174 | 20204315405001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040702 | G.P.金纖維維水泥板 | 1.彎曲破壞載重 不符合(31.7kgf)2.容積比重 不符合(1.174g/cm3) | GOLDEN POWER(FUJIAN) BUILDING MATERIAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. | 弘駿實業股份有限公司 | 化工 | 681182 |
| 114 | 201551173 | 205T4501596000 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040908 | 成人自行車頭盔 | 額帶強度試驗不符合CNS 13371之規定。 | 寧波天旗科技有限公司 | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 650610 |
| 115 | 201521172 | 20204110362001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040703 | 嬰幼兒脖圈 | | 惠州市創捷實業有限公司 | 曼波企業社 | 化工 | 392690 |
| 116 | 201521171 | 20204136074007 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040703 | PVC充氣跳跳鹿 | “PVC充氣跳跳鹿55*40CM(項次9)”，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質軟塑膠，顏色：綠色(含INK)，塑化劑含量為0.19%(DEHP=0.19%)，超過CNS 4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | 東杰玩具有限公司 | 宇誠國際貿易有限公司 | 化工 | 950300 |
| 117 | 201521170 | 20204135984001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040624 | 塑膠貼紙 | “塑膠貼紙 10~23*10~19CM(項次75)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質塑膠貼紙，塑化劑含量為2.89%(DEHP=2.89%)；超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | 東杰玩具有限公司 | 宇誠國際貿易有限公司 | 化工 | 391990 |
| 118 | 201521169 | 20204044845 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 20150803 | 騎乘機車用防護頭盔 | 保持試驗不符合CNS 23965之規定。 | 廣東省佛山市順德區文錦機車配件有限公司 | 晨越有限公司 | 化工 | 650610 |
| 119 | 201521168 | 20204046121 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 20150902 | 兒童運動用頭盔 | 額帶強度試驗不符合CNS 13371之規定。 | WANGZHE SPORTS GOODS CO., LTD | 理亞科技股份有限公司 | 化工 | 650610 |
| 120 | 201521167 | 20204393250001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040828 | 氧化鎂板 | 進口檢驗 經試驗氣乾狀態彎曲破壞載重試驗規格值為26.82kgf，不符合CNS 14164第4.3節備考規定6mm氧化鎂板氣乾狀態彎曲破壞載重試驗規格值30.0kgf以上之規定，故評定不合格。 | 鹽城市海興耐火材料有限公司 | 貫盈有限公司 | 化工 | 681182 |

備註：

- 1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場
- 2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|-----|-----------|----------------|---------|------------|---------|--|---|---|-------------------------------------|------|--------|
| 121 | 201551165 | 205T4170403000 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040716 | 兒童學步車 | 進口檢驗 經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中黑色泡棉材質輪胎之甲醯胺殘留量為234.05ppm,不符合CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200ppm之限量值要求,故判定不合格。 | DECATHLON (KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |
| 122 | 201551164 | 205T4226002002 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040715 | PVC充氣腰泳圈 | 進口檢驗 1.經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中(1)橘色、圖案透明層塑膠片含軟塑膠吹嘴塑化劑含量為2.57%(DEHP=2.57%), (2) 綠色、圖案透明層塑膠片含軟塑膠吹嘴塑化劑含量為13.52%(DEHP=13.52%), 超過CNS 4797塑化劑含量0.1% | FOSHAN BLANCHILL SANITARY WARE CO.,LTD | 苗栗山城溫泉山莊有限公司 | 化工 | 392690 |
| 123 | 201551161 | 205T4141049002 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040720 | 塑膠玩具 | “塑膠玩具2011(項次6)” 依據CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中橘色軟塑膠籃球塑化劑含量為18.48%(DBP=13.98%、DEHP=4.50%), 超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。 | SHENZHEN XINYAONGYONGH ONG IMPORT AND EXPORT TRADE LIMITED COMPANY | 冠綸商行 | 化工 | 950300 |
| 124 | 201551159 | 205T4135332006 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040707 | 吹泡玩具、06886 BUBBLE WATER | “吹泡玩具06886(項次10)” ,依據食品微生物檢驗法-生菌數檢驗結果為54000CFU/mL, 不符合CNS4797生物性安全要求3000CFU/mL以下之規定。 | CONCORD DESIGN CLASSICS LTD. | 大創實業有限公司 (135-25) | 化工 | 950300 |
| 125 | 201521157 | 20204010931008 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040721 | 貼紙、DISNEY STICKER | “貼紙50112(項次27)” ,經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中本體材質泡棉貼紙,塑化劑含量為1.93%(DINP=1.93%); 超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。 | COPO TOYS INTERNATIONAL LIMITED | 粹源實業有限公司 | 化工 | 391990 |
| 126 | 201521156 | 20204136085001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040703 | PVC充氣游泳圈 | “PVC充氣游泳圈18*10CM(項次5)” ,經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中本體材質塑膠片,顏色:透明和藍色(含軟塑膠吹口), 塑化劑含量為9.84%(DEHP=9.84%); 超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。 | 東杰玩具有限公司 | 宇誠國際貿易有限公司 | 化工 | 392690 |
| 127 | 201521155 | 20204136075000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040703 | PVC跳跳馬 | “PVC跳跳馬46*40CM(項次12)” ,經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中本體材質軟塑膠,顏色:黃色(含INK), 塑化劑含量為0.14%(DEHP=0.14%), 超過CNS 4797規定之0.1%要求,故判定不合格。 | 東杰玩具有限公司 | 宇誠國際貿易有限公司 | 化工 | 950300 |
| 128 | 201521154 | 20204135923000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040707 | 橡皮擦 | 塑化劑含量超過CNS 6856之規定。 | 溫州晨悅文具有限公司 | 仙晨實業有限公司 (FAIRYLAND CO., LTD) | 化工 | 401692 |
| 129 | 201571153 | 20704816681002 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1040609 | 童車 | 童車ZP9993(項次1), 經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中握把材質軟塑膠,黑, 塑化劑含量為11.74%, 超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。 | SHANTOU PJ TOYS CO.,LTD | 全昱企業社 | 化工 | 950300 |
| 130 | 201541152 | 204T4000133007 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局桃園辦事處 | 1040716 | DECORTONE礦纖岩綿裝飾吸音板、MINERAL CEILING BOARD(CNS14705-1) | 經試驗後,總熱釋放量為9.25MJ/m ² , 不符合CNS14705-1 (102年11月29日版) 規定總熱釋放量8MJ/m ² 以下。(以下空白) | 河北阿美斯壯礦棉板業有限公司 | 崧賀實業股份有限公司 | 化工 | 680690 |
| 131 | 201541151 | 204T4000134000 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局桃園辦事處 | 1040716 | DECORTONE礦纖岩綿裝飾吸音板、MINERAL CEILING BOARD(CNS14705-1) | 經試驗後,總熱釋放量為8.56MJ/m ² , 不符合CNS14705-1 (102年11月29日版) 規定總熱釋放量8MJ/m ² 以下。(以下空白) | 河北阿美斯壯礦棉板業有限公司 | 崧賀實業股份有限公司 | 化工 | 680690 |
| 132 | 201551150 | 205T4001232000 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040805 | 普通合板 | 甲醛釋出量不符合CNS 1349之規定。 | HAXI WOOD INDUSTRIES CO., LTD | 百材企業有限公司 | 化工 | 441232 |
| 133 | 201551148 | 205T4174004007 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040630 | 小獅王辛巴固齒器 | “小獅王辛巴固齒器(項次15)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試,其中橘色軟塑膠, 塑化劑含量為0.24%(DEP=0.24%), 超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。 | 林哥嬰兒用品(昆山)有限公司 | 林哥股份有限公司 | 化工 | 392690 |

備註：

- 1、檢驗方式為進口檢驗不合格者,業已退運、銷毀、封存或禁止通關,並未進入國內市場
- 2、檢驗方式為市購檢驗不合格者,業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|-----|-----------|----------------|---------|------------|---------|--|---|--|------------------|------|--------|
| 134 | 201551147 | 205T4116062008 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040623 | 兒童玩具、塑膠泳池 | “兒童玩具(項次41)”依據CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中(1)泳池部位粉紅及紅色塑膠片含軟塑膠吹口塑化劑含量為13.63%(DINP=13.63%),(2)泳圈部位透明塑膠片含軟塑膠吹口塑化劑含量為10.00%(DEHP=3.87%、DINP=6.13%),超過CNS 4797塑化劑含量0 | JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD. | 冠麟國際開發有限公司 | 化工 | 392690 |
| 135 | 201551146 | 205T4212011008 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040618 | 塑膠玩具 | “塑膠玩具(項次16)”依據CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中(1)軟塑膠膚色臉部位塑化劑含量為2.90%(DBP=0.01%、DEHP=2.89%),(2)軟塑膠膚色手、腳塑化劑含量為2.14%(DBP=1.49%、DEHP=0.52%、DINP=0.13%),(2)軟塑膠粉紅色鞋子塑化劑含量為2.08% | 東杰玩具有限公司 | 勁甫國際貿易有限公司 | 化工 | 950300 |
| 136 | 201551144 | 20504000009012 | 進口檢驗不合格 | 台中分局 | 1040623 | 濾光板(焊接用黑玻璃)、濾光板(焊接用黑玻璃) | 遮光度編號9之可見光透過率為0.008086813%,不符合CNS7147第4.1(7)節表3(87.10.23版)規定-最大值0.061%,最小值0.023%。評定:不合格 | 精拓機電(泰州)有限公司 | 達佑電機股份有限公司 | 化工 | 700600 |
| 137 | 201521143 | 20204043478007 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040625 | 纖維水泥板、FIBER CEMENT BOARD 8202015A 1.0FPC(CNS14705) | 依CNS3802 第4.2節被考3(b)之規定 5mm 1.0FPC 纖維水泥板抗彎區破壞載重試驗之規格值為13.8kgf以上,檢驗結果為7.9kgf,不符合上述規定,評定不合格。 | SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD | 騰億生技有限公司 | 化工 | 681182 |
| 138 | 201521142 | 20204043479000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040615 | 裝飾纖維水泥板、FIBER CEMENT BOARD 8204021A 1.3FPCD(CNS14705) | 抗彎強度(1.3FPCD 6mm) 不符合(13.6kgf)容積比重(1.3FPCD) 不符合(1.174g/cm3) | SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD | 騰億生技有限公司 | 化工 | 681182 |
| 139 | 201521141 | 20204156299002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040612 | 普通合板、PINE PLYWOOD (FACE AND BACK WITH PINE PLYWOOD, POPLAR CORE) GRADE:BB/CC | 甲醛釋出量最大值乙項檢驗規格為2.1mg/L以下,檢驗結果為4.51mg/L 評定不合格。甲醛釋出量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下,檢驗結果為3.87mg/L 評定不合格。綜合上述,本批評定不合格。 | 湛江金士達木業有限公司 | 木和有限公司 | 化工 | 441239 |
| 140 | 201521140 | 20204200370000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040521 | 輪胎、PASSENGER RADIAL TIRE | 高速性能測試不符合CNS 1431之規定。 | GOODYEAR DALIAN TIRE CO.,LTD. | 台灣固特異股份有限公司 | 化工 | 401110 |
| 140 | 201521139 | 20204290222005 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040828 | 安全帶 | 經檢驗掛勾變形鬆脫墜落,喪失擒擊功能,無法測得第1次衝擊力,不符合CNS 6701之規定。 | HOATER SAFETY BELT LIMITED | 嚨福貿易有限公司 | 化工 | 630790 |
| 142 | 201551136 | 205T4155717008 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040521 | 普通合板、PLYWOOD | 甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L 以下,檢驗結果3.9mg/L。甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L 以下,檢驗結果8.2mg/L。甲醛釋出量檢驗結果不符合CNS1349表4 F3 級。 | FEIXIAN TANYI YOUCHENG JIAFU WOOD FACTORY | 威易有限公司 | 化工 | 441239 |
| 143 | 201571135 | 20704803174006 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1040529 | 哈雷風鏡、BLUE GOGGLES | 1.平行度不符合(0.25 Δ) 2.透明度不符合(21%) 3.標示不符合(未貼附中文標示) | SHENZHEN SURPLUS TECHNOLOGY CO.,LTD | 卡拉斯文創商行 | 化工 | 900490 |
| 144 | 201571134 | 20704808824002 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1040429 | 熔接用防護面具濾光板、SHADE LENS | 可見光透過率不符合國家標準:標準規定值0.061-0.023%,樣品2實測值:0.0136% | SHANGHAI WELDONE INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. | 偉大企業有限公司 | 化工 | 700600 |
| 145 | 201552133 | 10420300014 | 市購檢驗不合格 | 台中分局 | 1040624 | 吹泡玩具 | 生菌數檢測不符合CNS 4797之規定。 | CONCORD DESIGN CLASSICS LTD | 大創實業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 146 | 201551132 | 205T4133018002 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040311 | 自行車頭盔 | 低溫處理樣品,頤帶支持點試驗前已脫落,評定不合格。 | EASTON BELL SPORTS INC (CHINA) | 單車喜客自行車人文精品店有限公司 | 化工 | 650610 |
| 147 | 201571130 | 20704811560005 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1040527 | 兒童騎乘之有輪玩具、MINI BICYCLE | 兒童騎乘車(報單項次3)經CNS15138測試,握把材質(黑)塑化劑含量3.89%,超過CNS4797規定之0.1%要求。 | ZHEJIANG FEIYOU KANGTI AMUSEMENT FACILITIES CO., LTD | 臺南市私立愛迪生資優幼兒園 | 化工 | 950300 |
| 148 | 201571129 | 20704816668002 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1040428 | 童車 | 童車中輪胎材質軟塑膠(顏色黑),經CNS 15138檢驗塑化劑含量2.25%,不符合CNS 4797之要求。 | SHANTOU PJ TOYS CO.,LTD | 全昱企業社 | 化工 | 950300 |
| 149 | 201521128 | 20204135625001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040624 | 產業用防護頭盔 | 衝擊吸收性測試不符合CNS 1336之規定。 | 無錫市維爾賽福安全科技有限公司 | 台灣滿意夾有限公司 | 化工 | 650610 |

備註:

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者,業已退運、銷毀、封存或禁止通關,並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者,業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|-----|-----------|----------------|---------|-----------------|---------|-------------------------------|---|---|-------------------------|------|--------|
| 150 | 201521127 | 20204386236006 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040512 | 中密度纖維板、BACK UP SHEET | 甲醛釋出量最大值乙項檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為4.71mg/L 評定不合格。甲醛釋出量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為3.97mg/L 評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。 | KUNSHAN YUANDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. | 玖瑾科技企業有限公司 | 化工 | 441112 |
| 151 | 201521126 | 20204135803000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040511 | 感熱紙、THERMAL LABEL JUMBLE ROLL | 雙酚A大於50ppm。 | 廣州市杰倫紙業有限公司 | 時尚美實業有限公司 | 化工 | 481190 |
| 152 | 201521124 | 20204180196002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040415 | 三輪踏板車、Riding bicycle | 三輪踏板車KC034(項次11)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中握把材質軟塑膠：黑，塑化劑含量為4.12%(DBP=0.03%、DEHP=1.94%、DINP=2.15%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | 巧巧實業有限公司 | 台灣傳承育樂用品有限公司 | 化工 | 950300 |
| 153 | 201551120 | 205T4135238006 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040513 | 吹泡玩具、10516 BUBBLE WATER | “吹泡玩具10516”，依據食品微生物檢驗法-生菌數檢驗結果為4300CFU/mL，不符合CNS4797生物性安全要求3000CFU/mL以下之規定。 | 天祿公司 | 大創實業有限公司(135-25) | 化工 | 950300 |
| 154 | 201521119 | 20204156263001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040525 | 造型磁鐵、TOYS | 進口檢驗 經CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法) 規定測試，其中本體(紅底)材質軟塑膠，混色，塑化劑(DEHP) 含量為0.25%；及本體(藍底)材質軟塑膠，混色，塑化劑(DEHP) 含量為1.67%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | 南京創派商貿有限公司 | 卡答國際股份有限公司 | 化工 | 850511 |
| 155 | 201521118 | 20204310597002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040528 | 塑膠玩具、PLASTIC DOLL SET | “塑膠玩具5035(項次18)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中輪胎材質軟塑膠：橘，塑化劑含量為18.38%(DBP=0.53%、DEHP=4.23%、DINP=13.62%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | 環球玩具廠 | 泳利興業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 156 | 201521117 | 20204042706008 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040512 | 三件式虎紋裝飾組、TOYS | “三件式虎紋裝飾組(GTH-0050(項次7))”，依據CNS4797第4節(c)及第6.1節(b)之規定，其玩具本體及包裝上不得使用別針、大頭針、釘書針等危險物品，經檢驗後發現老虎尾巴使用別針之危險物品，故判定不合格。 | JOHN ROBERT POWERS INTERNATIONAL | 煥佑企業有限公司 | 化工 | 950590 |
| 157 | 201521114 | 20204156096009 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040511 | 電子琴、PLASTIC TOYS | 電子琴T2444 BB375(項次25)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中麥克風連接線材質軟塑膠：黑色，塑化劑含量為10.72%(DINP=10.72%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | SHANTOU JINXIN TRADING CO.,LTD. | 聯昇興業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 158 | 201521113 | 20204356598015 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040508 | 玩具球、Colorful ball | 玩具球4549131180763(項次49)，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中外皮材質軟塑膠：混色，塑化劑含量為14.99%(DEHP=11.19%、DINP=3.80%)，超過CNS 4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | DAISO INDUSTRIES CO., LTD. | 台灣大創百貨股份有限公司 | 化工 | 950669 |
| 159 | 201551112 | 205T4108045001 | 進口檢驗不合格 | 台中分局 | 1040520 | 特殊合板 | 甲醛釋出量測試不符合CNS 8058之規定。 | 壽光宇森木業有限公司 | 英屬維京群島商尼爾桑國際貿易有限公司台灣分公司 | 化工 | 441299 |
| 160 | 201521107 | 20204135508000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040429 | 跳繩、跳繩 | “跳繩250CM*3CM(項次34)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中軟管材質軟塑膠：黃，塑化劑含量為14.49%(DBP=0.65%、DEHP=13.84%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | 興旺企業 | 泰權實業有限公司 | 化工 | 950691 |
| 161 | 201552106 | 10360900040 | 市購檢驗不合格 | 台南分局 | 1040225 | 鞋類(非) | 1.繫索商品(非)市購檢驗不合格。2.經查該商品係向億昇利實業有限公司進貨轉售，移請臺中分局追蹤處理。 | 廣州德順鞋業 | 億昇利實業有限公司 | 化工 | 640299 |
| 162 | 201541105 | 204C4009153003 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局 | 1040409 | 粉豬辦家家廚具組 | 塑化劑含量不符合CNS 4797之規定。 | 田豐玩具廠 | 黃琪雅 | 化工 | 950300 |
| 163 | 201541104 | 204C4009048009 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1040226 | 緞帶長腿娃 | 經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中(1)手、腳材質軟塑膠：膚，塑化劑含量為2.34%(DBP=1.64%、DEHP=0.70%)，(2)臉材質軟塑膠：膚(INK)，塑化劑含量為3.34%(DEHP=3.34%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | 高立織飾品企業有限公司 | 緬陽企業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 164 | 201551103 | 205T4155070002 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040116 | 普通合板、PLYWOOD | 甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L 以下，檢驗結果2.4mg/L。甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L 以下，檢驗結果2.8mg/L。不符合CNS1349 表4 F3級。 | SPT CO.,LTD. | 克聯實業有限公司 | 化工 | 441239 |

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|-----|-----------|----------------|---------|-----------------|---------|--|---|---|--------------|------|---------|
| 165 | 201571102 | 20704800767000 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1040316 | 石膏板 | 彎曲破壞載重試驗不符合CNS 4458之規定。 | 臨沂萬佳進出口貿易有限公司 | 聯雲實業有限公司 | 化工 | 680911 |
| 166 | 201571101 | 20704804567001 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1040430 | 機車用安全帽、 MOTORCYCLE HELMET PO NO.HD122214 ITEM NO.S882(T503) | 耐穿透性不符合(鋼錐接觸標準頭型表面) | XIAMEN TIANGE SPORTS MANUFACTURE CO.,LTD | 恆大實業有限公司 | 化工 | 650610 |
| 167 | 201552100 | 10360900034 | 市購檢驗不合格 | 高雄分局 | 1040302 | 兒童塑膠鞋(非) | 市場購樣檢驗 經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)測試,塑化劑總含量為25.63%(DBP:10.74%及DEHP:14.89%),超過CNS 15503(兒童用品安全一般要求)規定之0.1%(重量比)限量要求,評定不合格。 | | 鞋祭有限公司 | 化工 | 6402.91 |
| 168 | 201571099 | 20704808706005 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1040209 | 風箏、TRADITIONAL NEW YEAR PICTURES KITE | “風箏(項次2)”,經CNS4797-2(玩具安全(特定元素之遷移))測試,其中本體材質布:白色(含漆),(一)鉛Pb的修正後分析結果值為783.84mg/kg,超過CNS4797規定之90 mg/kg、(二)鉻Cr的修正後分析結果值為182.49mg/kg,超過CNS4797規定之60mg/kg,故評定不合格。 | 山東博物館 | 凌群企業股份有限公司 | 化工 | 950300 |
| 169 | 201532098 | 10420300003 | 市購檢驗不合格 | 第六組 | 1040106 | 趣味泡泡槍 | 生菌數測試不符合CNS 4797之規定。 | 佳寶玩具有限公司 | 聯昇興業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 170 | 201552097 | 10360900055 | 市購檢驗不合格 | 台南分局 | 1031118 | 兒童雨鞋(非) | 1.市購檢驗不合格(1.8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量2.中文標示查核)2.經查該商品係向亞士達鞋業有限公司進貨轉售,移請臺中分局追蹤處理。 | 上海通盈鞋業有限公司 | 信雅企業社 | 化工 | 640192 |
| 171 | 201521096 | 20204042102005 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040423 | 兒童高腳椅 | 兒童用高腳椅試驗不符合CNS 15017第5.11節之規定。 | 廣州市金的德塑料製品有限公司 | 麗格股份有限公司 | 化工 | 940180 |
| 172 | 201541095 | 20403500005009 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局 | 1031120 | 迷你手持風扇、Other toys representing animals or non-human creatures, not stuffed (inspection scope confined to toys rep | 進口檢驗 經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,風扇葉片材質透明,塑化劑(DEHP)含量11.68%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。 | SIHUI LOSKY ELECTRONIC GIFT.CO.,LTD | 昌達實業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 173 | 201521094 | 20204356539009 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040414 | 餐桌椅 | 坐墊塑化劑含量不符合CNS 4797之規定;束縛系統不符合CNS 15017之要求。 | SHANGHAI TRIDENT HOME PRODUCT CO., | 錫銓企業有限公司 | 化工 | 940180 |
| 174 | 201571091 | 20703816388009 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1031225 | 木絲水泥板 | 總熱釋放量試驗不符合CNS 14705-1耐燃二級試驗。 | 無錫泛亞環保科技有限公司 | 朋柏實業有限公司 | 化工 | 680800 |
| 175 | 201571090 | 20703816389002 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1040109 | 木絲水泥板 | 總熱釋放量試驗不符合CNS 14705-1耐燃二級試驗。 | 無錫泛亞環保科技有限公司 | 朋柏實業有限公司 | 化工 | 680800 |
| 176 | 201521086 | 20203335457003 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031106 | 運動頭盔、HELMET | 衝擊加速度測試值(高溫、低溫及浸水處理)均超過300G,判定為不合格。 | CLOUD-DRIFT CO., LTD. | 追風企業股份有限公司 | 化工 | 650610 |
| 177 | 201521085 | 20204200140004 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040309 | 小樹的四季、4 SEASONS | “小樹的四季 SSNS-011(項次3)”,依據CNS 4797-3第3.4節之規定,其玩具配件經4.2節測試後確認為小物件,故判定不合格。 | 寧波怡人玩具有限公司 | 台灣樂貝特有限公司 | 化工 | 950300 |
| 178 | 201551084 | 205T4141001001 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1040115 | 塑膠狗造型存錢筒 | “塑膠狗造型存錢筒(項次44)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試,其中深棕軟塑膠頸帶,塑化劑含量為15.44%(DEHP=15.44%),超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。 | 森科電子有限公司 | 杰通國際有限公司 | 化工 | 950300 |
| 179 | 201541083 | 204C4008092005 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1040202 | 絨毛玩具 | 經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中吸盤材質軟塑膠:透明,塑化劑含量為29.56%(DEHP=29.56%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。 | APOLLO WORLDWIDE LTD | 允聖企業行 | 化工 | 950300 |
| 180 | 201551082 | 205T4155434005 | 進口檢驗不合格 | 台中分局 | 1040305 | 普通合板 | 甲醛釋出量檢驗結果不符合CNS1349 | LIANYUNGANG SANPENG TRADE CO., LTD | 克聯實業有限公司 | 化工 | 441239 |
| 181 | 201521079 | 20204356204006 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040216 | 高爾夫套組、GOLD (TOY INDOOR-414) | “高爾夫套組4549131203912(項次9)”,本體材質泡棉:綠、粉紅色,甲醯胺之殘留量為468.59(ppm),不符合CNS4797甲醯胺之殘留量不得超過2ppm之要求。 | DAISO INDUSTRIES CO., LTD. | 台灣大創百貨股份有限公司 | 化工 | 950669 |
| 182 | 201521078 | 20204356146000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040216 | 高爾夫套組、GOLF | “高爾夫套組4549131203912(項次36)”,本體材質泡棉:綠、粉紅色,甲醯胺之殘留量為435.70(ppm),不符合CNS4797甲醯胺之殘留量不得超過2ppm之要求。 | DAISO INDUSTRIES CO., LTD. | 台灣大創百貨股份有限公司 | 化工 | 950669 |

備註:

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者,業已退運、銷毀、封存或禁止通關,並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者,業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|-----|-----------|----------------|---------|------|---------|---|---|---|------------|------|--------|
| 183 | 201521077 | 20204135074001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040120 | 麥克風玩具 | “麥克風玩具(項次3)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中電線材質軟塑膠：黃，塑化劑含量為5.49%(DBP=0.03%、DEHP=5.20%、DINP=0.26%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | 華新玩具廠 | 統駿實業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 184 | 201521076 | 20203136582008 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040120 | 塑膠燈籠 | “塑膠燈籠(項次23)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中頸帶中(1)外膜材質塑膠片：透明(INK)，塑化劑含量為1.07%(DEHP=1.07%)，(2)電線材質軟塑膠：黃、紅，塑化劑含量為7.34%(DEHP=7.34%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | 東杰玩具有限公司 | 勁甫國際貿易有限公司 | 化工 | 950590 |
| 185 | 201532073 | 10330300521 | 市購檢驗不合格 | 第六組 | 1040119 | 人形玩具 | 市場購樣檢驗 經依CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，軟塑膠(臉):膚(INK)，塑化劑(DEHP)含量為9.97%、軟塑膠(手、腳):膚，塑化劑(DEHP)含量為0.16%、軟塑膠(鞋子):透粉紅，塑化劑含量為9.75%(DBP=0.06%、DEHP:4.16%、DINP:5.53%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。 | JIN PIN | 全國通玩具社 | 化工 | 392640 |
| 186 | 201521072 | 20204041044003 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040213 | 普通合板、PINE PLYWOOD | 甲醛釋出量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為1.68mg/L 評定不合格。 | 華松木業有限公司 | 高材企業有限公司 | 化工 | 441239 |
| 187 | 201521071 | 20203047310008 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040109 | 氧化鎂板、MAGNESIUM OXIDE BOARD | 3.0氧化鎂板氣乾狀態抗彎曲破壞載重試驗規格值為15kgf以上，檢驗結果為10.70kgf，不符合CNS14164表3之規定，評定不合格。 | ZHANGJIAGANG WELLYOUNG MATERIAL CO.,LTD | 展田企業股份有限公司 | 化工 | 681182 |
| 188 | 201521070 | 20203047309005 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040109 | 氧化鎂板、MAGNESIUM OXIDE BOARD | 6mm 氧化鎂板氣乾狀態抗彎曲破壞載重試驗規格值為30.0kgf以上，檢驗結果為21.67kgf，不符合CNS14164 第4.3節備考之規定，評定不合格。 | ZHANGJIAGANG WELLYOUNG MATERIAL CO.,LTD | 展田企業股份有限公司 | 化工 | 681182 |
| 189 | 201521069 | 20204135200000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040302 | 安全鞋 | 外底厚度(最薄處)、鎳含量不符合CNS 6863之規定。 | 揚州千禧龍鞋業有限公司 | 台灣滿意夾有限公司 | 化工 | 640340 |
| 190 | 201521068 | 20204270367001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040225 | 騎乘機車用防護頭盔(防護目鏡)、MOTORCYCLE HELMET (FULL FACE) | 構造 不符合(帽殼突出物超過5mm) | AGV S.P.A. | 二霖有限公司 | 化工 | 650610 |
| 191 | 201521067 | 20203047284004 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040116 | 橡皮擦 | 塑化劑含量不符合CNS 6856之規定。 | 義烏智欣 | 百樂龍企業有限公司 | 化工 | 401692 |
| 192 | 201531066 | 20303000186001 | 進口檢驗不合格 | 第六組 | 1040122 | 皮革製安全鞋、OTHER FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR | 含鎳量2.7%未在3.0~5.5% 範圍內 | 揚州千禧龍鞋業有限公司 | 台灣滿意夾有限公司 | 化工 | 640340 |
| 193 | 201521065 | 20203136534007 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031227 | 產業用防護頭盔、SAFETY HELMET | 衝擊吸收性浸漬處理不符合(6369N>5000N) | WELSAFETY EQUIPMENT CO.,LTD. | 台灣滿意夾有限公司 | 化工 | 650610 |
| 194 | 201521064 | 20203045968005 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040130 | 普通合板、PINE CONCRETE FORMWORK PLYWOOD MR GLUE | 甲醛釋出量最大值之檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為2.703mg/L，評定不合格。甲醛釋出量平均值之檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為2.437mg/L，評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。 | 柳禾木業有限公司 | 高材企業有限公司 | 化工 | 441239 |
| 195 | 201521063 | 20203045967002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040130 | 普通合板、PINE CONCRETE FORMWORK PLYWOOD MR GLUE | 甲醛釋出量最大值之檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為2.493mg/L，評定不合格。甲醛釋出量平均值之檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為2.315mg/L，評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。 | 柳禾木業有限公司 | 高材企業有限公司 | 化工 | 441239 |

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|-----|-----------|----------------|---------|-----------------|---------|---|---|--|----------------|------|--------|
| 196 | 201521062 | 20203045966002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040130 | 普通合板、PINE CONCRETE FORMWORK PLYWOOD MR GLUE | 甲醛釋出量最大值之檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為2.417mg/L，評定不合格。甲醛釋出量平均值之檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為2.165mg/L，評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。 | 柳禾木業有限公司 | 高材企業有限公司 | 化工 | 441239 |
| 197 | 201541060 | 204C4008093008 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1040202 | 絨毛玩具、絨毛玩具 | 經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中吸盤材質軟塑膠：透明，塑化劑含量為29.48% (DEHP=29.48%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | APOLLO WORLDWIDE LTD | 允聖企業行 | 化工 | 950300 |
| 198 | 201541059 | 204C4008091002 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1040202 | 絨毛玩具、絨毛玩具 | 經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中吸盤材質軟塑膠：透明，塑化劑含量為22.33% (DEHP=22.33%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | APOLLO WORLDWIDE LTD | 允聖企業行 | 化工 | 950300 |
| 199 | 201541058 | 204C4008090002 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1040130 | 海灘球、Diecon Beach Ball | 經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質塑膠片：藍色(INK)(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為16.24% (DEHP=16.24%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | SHENZHEN GESA PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD | 精實企業管理顧問股份有限公司 | 化工 | 950662 |
| 200 | 201541057 | 204C4006414000 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1040122 | 收藏性塑膠洋娃娃、Dolls | 經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中材質(1)塑膠皮：粉紅(鞋子)，塑化劑含量為6.30% (DEHP=6.30%)、(2)塑膠皮：深紅(鞋子)，塑化劑含量為7.97% (DEHP=5.94%、DINP=2.03%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | 發德順(惠陽)工業有限公司 | 澎湃超市商品有限公司 | 化工 | 950300 |
| 201 | 201562047 | 10330300536 | 市購檢驗不合格 | 台南分局 | 1040119 | 人形玩具(兒童玩具) | 回收改正 | NAN SHING TOYS CO., LTD | 臺富玩具企業有限公司 | 化工 | 392640 |
| 202 | 201551046 | 205T3124128001 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1031113 | STUFFED TOYS SNOOPY 65週年紀念禮盒、STUFFED TOYS SNOOPY 65週年紀念禮盒 | “STUFFED TOYS SNOOPY 65週年紀念禮盒(項次1)”，依據CNS15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法測試，其中紅色頸帶塑膠皮塑化劑含量為11.12%(DEHP=11.12%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。 | 鴻輝股份有限公司 | 緣之誼股份有限公司 | 化工 | 950300 |
| 203 | 201551045 | 205T3116105002 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1031118 | 兒童玩具、絨毛動物玩具 | “兒童玩具(項次25)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中透明軟塑膠吸盤塑化劑含量為18.57%(DEHP=18.57%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。 | JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD. | 冠麟國際開發有限公司 | 化工 | 950300 |
| 204 | 201521044 | 20204135013000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040120 | PVC充氣造型玩具、PVC TOY | PVC充氣造型玩具(項次24)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試其中本體材質塑膠片：黃、透明、粉紅(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為17.16%(DEHP=17.16%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | 東杰玩具有限公司 | 宇誠國際貿易有限公司 | 化工 | 950300 |
| 205 | 201552043 | 10330300530 | 市購檢驗不合格 | 第六組 | 1040303 | 人形玩具(兒童玩具) | 塑化劑含量及中文標示皆不符合，移請依商品檢驗法第50條進行調查。 | 汕頭市澄海區興興玩具廠 | 來弘企業有限公司 | 化工 | 392640 |
| 206 | 201562042 | 10330300524 | 市購檢驗不合格 | 第六組 | 1040107 | 人形玩具 | 塑化劑含量不符合，移請依商品檢驗法第50條進行調查。 | Tengfei Toy Co., Ltd | 佳輝玩具股份有限公司 | 化工 | 392640 |
| 207 | 201541041 | 204C3008111005 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1031127 | 玩具組 | 玩具組(項次1)，玩具組中(1)玩具球經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其材質塑膠皮：白(INK)，塑化劑含量為14.54% (DBP=0.06%,DEHP=14.08%,DINP=0.40%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格；(2)零錢包，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢 | 純粹江南味福繡衣閣 | 甜甜歡樂屋 | 化工 | 950300 |
| 208 | 201541040 | 204C3008078006 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1031117 | 玩具、FLANNELETTE 40CM | 玩具 40CM(項次3)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中背帶材質塑膠皮：棕，塑化劑含量為11.06% (DEHP=9.98%,DINP=1.08%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | 富怡玩具廠 | 林洋次 | 化工 | 950300 |
| 209 | 201521037 | 20203358378002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031227 | 玩偶、TOYS | 玩偶(項次31)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中皮帶材質塑膠皮：棕，塑化劑含量為10.74%(DEHP=10.74%)超過CNS4797規定之0.1%限量要求，故判定不合格。 | 睡美人家紡有限公司 | 朝泰實業股份有限公司 | 化工 | 950300 |
| 210 | 201521036 | 20203136527002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031229 | 塑膠泳池 | “塑膠泳池(項次40)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中(1)脖圍材質塑膠片：透明(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為7.95%(DEHP=7.95%)，(2)泳池材質塑膠片：藍、透明(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為4.03%(DEHP=4.03%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判 | 興旺企業 | 瑞霆實業有限公司 | 化工 | 392690 |

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|-----|-----------|----------------|---------|------|---------|---|--|---------------------------------|------------|------|--------|
| 211 | 201521030 | 20203136388003 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031211 | 鐵玩具、IRON TOY | “鐵玩具(項次4)”,經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中軟塑膠:黑(輪胎),塑化劑含量為2.14%(DBP=1.02%, DEHP=1.12%),超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。 | 東杰玩具有限公司 | 勁甫國際貿易有限公司 | 化工 | 950300 |
| 212 | 201521029 | 20203136382001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031211 | 樹脂存錢筒 | “樹脂存錢筒(項次3)”,經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中軟塑膠:黑(軟塞),塑化劑含量為5.13%(DBP=0.05%, BBP=0.35%, DEHP=4.20%, DINP=0.53%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。 | 東杰玩具有限公司 | 勁甫國際貿易有限公司 | 化工 | 950300 |
| 213 | 201571028 | 20703808616008 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1031230 | 圓筒、SOFT COLOUR CYLINDER | 依據CNS4797第7節之規定,其中文標示產品材質標示不明確(未發現合金),“圓筒ML-R098(項次6)”,經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中塑膠皮:藍、紅(本體),塑化劑含量為18.17%(DBP=0.06、DEHP=18.11%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不符合 | SANFA PLASTIC TOYSFACTORY | 智匯教育用品有限公司 | 化工 | 950699 |
| 214 | 201521023 | 20203046476000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031204 | 矽酸鈣板 1.0FK、CALCIUM SILICATE BOARE 8202015A (CNS14705) | 抗彎強度 86.36kgf/cm2 (不符合)容積密度 1.22 (不符合) | SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD | 微創生技有限公司 | 化工 | 681182 |
| 215 | 201551022 | 205T3502909003 | 進口檢驗不合格 | 台中分局 | 1031230 | 棉被 | 游離甲醛測試不符合CNS 15290 規定。 | 錦羽軒家用紡織品有限公司 | 昭元棉業有限公司 | 化工 | 940490 |
| 216 | 201562021 | 10310300044 | 市購檢驗不合格 | 花蓮分局 | 1030903 | 童裝平織外套 | 本分局於103年3月24日在(百事特童裝名店)儀大股份有限公司台東中華門市(LEVI'S)購樣送檢測結果發現童裝平織外套(LW159658-135-35土黃)涉違規(繩帶及拉帶不符合CNS15291之規定),經台東辦事處於103年8月19日前往調查,其由儀大股份有限公司總公司供貨,該公司為貴分局轄屬廠商,煩請惠予派員辦理後續調查事宜,謝謝!(總局103年8月12日經標五字第10350020850號檢測結果公文,詳如附件) | 上海儀華服飾有限公司 | 儀大股份有限公司 | 化工 | 999999 |
| 217 | 201521020 | 20203046551005 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031205 | 矽酸鈣板 1.0FK、CALCIUM SILICATE BOARE (CNS14705) | 1.0矽酸鈣板抗彎強度為130kgf/m2以上,檢驗結果為69.7kgf/m2,不符合CNS13777表6之規定,評定不合格。 | SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD | 微創生技有限公司 | 化工 | 681182 |
| 218 | 201521019 | 20203046550002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031205 | 矽酸鈣板 1.0FK、CALCIUM SILICATE BOARE (CNS14705) | 1.0矽酸鈣板抗彎強度為130kgf/m2以上,檢驗結果為63.5kgf/m2,不符合CNS13777表6之規定,評定不合格。1.0矽酸鈣板容積比重的規格值為0.9以上,未滿1.2,檢驗結果為1.2010(g/cm3),不符合CNS13777表6之規定,評定不合格。 | SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD | 微創生技有限公司 | 化工 | 681182 |
| 219 | 201521016 | 20203250051006 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031225 | 騎乘機車用防護頭盔、T12(V124)W/O ANTIFOG SHIELD | 內層鏡片透明度小於18%,判定為不合格。 | SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS | 文暘貿易股份有限公司 | 化工 | 650610 |
| 220 | 201521015 | 20203250053002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031225 | 騎乘機車用防護頭盔、T27(V270)W/O ANTI-FOG SHIELD | 1.額帶強度試驗時,伸長量大於25mm2.外層鏡片耐寒性試驗時產生小於60度之尖銳碎片3.外層鏡片強度試驗時產生小於60度之尖銳碎片 | SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS | 文暘貿易股份有限公司 | 化工 | 650610 |
| 221 | 201521014 | 20203250055005 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031225 | 騎乘機車用防護頭盔、GOLIA | 材料:不符合(活動組合偶件非金屬製)。 | SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS | 文暘貿易股份有限公司 | 化工 | 650610 |
| 222 | 201521013 | 20203250056008 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031225 | 騎乘機車用防護頭盔、FALCO(V529)W/G OR W/G FLAT | 材料:不符合,扣具(公扣、母扣)之活動組合偶件非金屬製 | SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS | 文暘貿易股份有限公司 | 化工 | 650610 |
| 223 | 201521012 | 20203250057001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031225 | 騎乘機車用防護頭盔、SPRINT (V537) W/O | 1.光學性質:不符合(1)平行度大於0.16△。(2)透明度小於50%。2.材料:不符合,扣具(公扣、母扣)之活動組合偶件非金屬製。 | SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS | 文暘貿易股份有限公司 | 化工 | 650610 |
| 224 | 201521011 | 20203250058001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031225 | 騎乘機車用防護頭盔、RIVIERA (V280) W/G | 1.衝擊吸收性 不符合(高溫處理前端的1次衝擊帽殼破裂,破裂寬度大於2mm)。2.材料 不符合(活動組合偶件非金屬製)。 | SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS | 文暘貿易股份有限公司 | 化工 | 650610 |
| 225 | 201521010 | 20203250059004 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031225 | 騎乘機車用防護頭盔、MIO (V583) W/G | 材料 不符合(活動組合偶件非金屬製)。 | SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS | 文暘貿易股份有限公司 | 化工 | 650610 |

備註：

- 1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場
- 2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|-----|-----------|----------------|---------|-----------------|---------|---|---|--|--------------------|------|--------|
| 226 | 201541009 | 204C3008040009 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1031028 | 自行車用頭盔、BIKE HELMET | 額帶強度 不符合(自安裝部位脫落) | Hungfat INTL Packing LTD | 領峰國際自行車股份有限公司 | 化工 | 650610 |
| 227 | 201551008 | 205T3502747003 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1031226 | 普通合板、PLYWOOD | 甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L以下，檢驗結果1.9mg/L，不符合CNS 1349表4 F3級之規定。 | 迎豐木業有限公司 | 聯美林業股份有限公司(155-04) | 化工 | 441239 |
| 228 | 201571006 | 20703811032004 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1031016 | 橡皮擦、哆啦A夢-滾輪橡擦 KRT-893885C | 筆擦DORAEMON經CNS6856第3.4節及5.6節塑化劑試驗法測試，軟塑膠：白，塑化劑含量為22.15%(DEHP=22.15%)，超過CNS6856規定之0.1%，故評定不合格。 | 源鑫文具製品廠 | 瑤穎塑膠股份有限公司 | 化工 | 401692 |
| 229 | 201531005 | 20303000104002 | 進口檢驗不合格 | 第六組 | 1030915 | PP-0001 DIY橡皮筋28格組包、Other toys (inspection scope confined to kites, skipping rope [excluding those with electri | PP-0001 DIY橡皮筋28格組包(項次1)經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠：混色(吊飾本體)，塑化劑含量為22.60%(DBP=0.18%、DEHP=22.42%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | 義烏市木楠電子商務有限公司 | 瓦瓦玩具店 | 化工 | 950300 |
| 230 | 201532004 | 10330300383 | 市購檢驗不合格 | 新竹分局 | 1031125 | 水晶寶寶 | 已代為製作訪問紀錄，移請貴轄辦理後續處分事宜 | 利得玩具公司 | 世航企業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 231 | 201421222 | 20203046429002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031124 | 玩具咕咕雞、PLASTIC DOLL | 玩具咕咕雞(項次1)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質軟塑膠：黃(INK)，塑化劑含量為10.73%(DEHP=10.73%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | YIWU COLL ODD TOY CO.,LTD | 比利時商浩衛製藥有限公司台灣分公司 | 化工 | 950300 |
| 232 | 201421221 | 20203136236001 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031107 | 麥克風玩具 | “麥克風玩具(項次10)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中電線材質軟塑膠：黃色，塑化劑含量為8.34%(DBP=0.05%、DEHP=7.80%、DINP=0.49%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | 華新玩具廠 | 桔英有限公司 | 化工 | 950300 |
| 233 | 201421220 | 20203045802000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031028 | 玩具立體貼紙、PUFFY STICKER TOYS | “玩具立體貼紙(項次1)”，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中塑膠貼紙：本體，塑化劑含量為1.59%(DEHP=1.59%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | ZHEJIANG YALONG STICKER PRINTING CO.,LTD | 百成事務用品股份有限公司 | 化工 | 391990 |
| 234 | 201421219 | 20203157134007 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030930 | 銲接用護目玻璃鏡片、WELDING GLASS | 可見光透過率不符合國家標準：標準規定值：0.0085%~0.0032%，實測值：樣品1：0.0027%，樣品2：0.0030% | CATIC SHENZHEM COMPANY | 美瑜企業股份有限公司 | 化工 | 700600 |
| 235 | 201421218 | 20203157133004 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030930 | 銲接用護目玻璃鏡片、WELDING GLASS | 可見光透過率不符合國家標準：標準規定值：0.061%~0.023，實測值：樣品1：0.0203% | CATIC SHENZHEM COMPANY | 美瑜企業股份有限公司 | 化工 | 700600 |
| 236 | 201432217 | 10310300053 | 市購檢驗不合格 | 花蓮分局 | 1030916 | 女童裝上衣(淺花灰) | 依據總局103年市場購樣-童裝檢測結果彙整表辦理(公文如附件)，繩帶及拉帶部分不符CNS15291，有涉違規情形。 | 依兒坊服飾有限公司 | 依兒坊服飾有限公司 | 化工 | 999999 |
| 237 | 201432216 | 10310300052 | 市購檢驗不合格 | 花蓮分局 | 1030916 | 女童裝外套(橘色) | 依據總局103年市場購樣-童裝檢測結果彙整表辦理(公文如附件)，繩帶及拉帶部分不符CNS15291，有涉違規情形。 | 依兒坊服飾有限公司 | 依兒坊服飾有限公司 | 化工 | 999999 |
| 238 | 201421215 | 20203045740002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031106 | 騎乘機車用防護頭盔(含護目鏡) | 衝擊吸收性試驗不符CNS 2396規定。 | DONGGUAN JUGUAN SPORTS CO.,LTD | 晨越有限公司 | 化工 | 650610 |
| 239 | 201451210 | 205T3141019004 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1030804 | 螢光棒 | 1. “螢光棒(項次2)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中透明塑膠(含液體)，塑化劑含量為30.05%(DMP=30.05%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。2. “金蔥帽(項次7)” 依據CNS 4797-3第3.4節之規定，玩具本體依據4.24.6節測試後金蔥被拉落產生小物件， | 富宏聖誕禮品 | 志成工藝事業有限公司 | 化工 | 382490 |
| 240 | 201451209 | 205T3168016002 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1030813 | _BICYCLE & PARTS 12兒童平衡車(滑步車)KMW-11、_BICYCLE & PARTS 12兒童平衡車(滑步車)KMW-11 | “12”兒童平衡車(滑步車)KMW-11(項次1) 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中棕色塑膠坐墊，塑化劑含量為23.86%(DEHP=23.86%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。 | 中山經民五金製品有限公司 | 經民企業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 241 | 201451208 | 205T3215001000 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1030805 | 鐵皮踏板車、RIDE ON TOYS | 1. “鐵皮踏板車KL-8014(項次1)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中黑色塑膠坐墊，塑化劑含量為11.82%(DEHP=11.82%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。2. 中文標示製造商地址不完整，不符合CNS 4797第7節之規定。 | KALEE CHILDREN'S PRODUCTS CO.LTD | 張勝盈 | 化工 | 950300 |
| 242 | 201451207 | 205T3501868000 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1030924 | 籃球架、MODEL: 8249295 | “籃球架 8249295(項次1399)”，橘色發泡海綿，依據CNS 15493拼接塑膠地墊之安全要求測試，甲醃胺之殘留量為11.46(ppm)，超過CNS4797甲醃胺含量2(ppm)之規定。 | 寧波甬陵清宮實業有限公司 | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|-----|-----------|----------------|---------|-----------------|---------|---|---|--|------------------|------|--------|
| 243 | 201451206 | 205T3501695006 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1030902 | 籃球架、MODEL: 8249292 | 進口檢驗 依據CNS 15493拼接塑膠地墊之安全要求測試, 籃球架 8249292, 藍色發泡海綿, 甲醯胺之殘留量為初驗40.13(ppm); 複驗25.52(ppm), 超過CNS 4797甲醯胺殘留量2(ppm)之規定 | 寧波甬陵清宮實業有限公司 | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |
| 244 | 201451205 | 205T3501710003 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1030909 | 籃球架、MODEL: 8249293 | “籃球架 8249293(項次533)”, 黃色發泡海綿, 依據CNS 15493拼接塑膠地墊之安全要求測試, 甲醯胺之殘留量為52.93(ppm), 超過CNS4797甲醯胺含量2(ppm)之規定。 | 寧波甬陵清宮實業有限公司 | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |
| 245 | 201451204 | 205T3170487009 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1030821 | 籃球架、THE HOOP | 進口檢驗 依據CNS 15493拼接塑膠地墊之安全要求測試, 籃球架 8249291, 綠色發泡海綿, 甲醯胺之殘留量為初驗19.21(ppm); 複驗7.00(ppm), 超過CNS 4797甲醯胺殘留量2(ppm)之規定 | 寧波甬陵清宮實業有限公司 | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |
| 246 | 201421202 | 20203389162000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031028 | 高感度收銀紙、PAPER ROLL | 經檢驗結果(依CNS 15447第7節塗布藥品限制評定)雙酚A大於標準值50 PPM | TECKOR TECHNOLOGY CO.,LTD. | 頂尖科技股份有限公司 | 化工 | 481690 |
| 247 | 201471201 | 20703818101000 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1030906 | BB椅(BBY-2)、Other seats(Inspection scope confined to children's high chair which intended for children from 6 months t | 1.BB椅(型號:BBY-2)其中塑膠皮: 黑色, 塑化劑含量為16.75%(DINP=16.75%)超過CNS4797規定0.1%之要求2.束縛系統不符合CNS 15017第5.6.2節或第5.6.3節之要求3.未發現使用說明書 | UNG LIN TRADING CO LTD., | 東麟企業有限公司 | 化工 | 940180 |
| 248 | 201471200 | 20703801227005 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1030912 | 背包水槍雙噴、Toy guns (inspection scope confined to toys simulating guns put up for children [excluding almost firearm | ” 背包水槍雙噴VS90087 (項次5)”, 經CNS15138 (塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法) 測試, 其中軟塑膠: 黃(軟管), 塑化劑含量為10.68% (DBP=7.47%、DEHP=3.21%) 超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不符合。 | 智多星玩具禮品廠 | 捷盟企業社 | 化工 | 950300 |
| 249 | 201421199 | 20203030248014 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1031003 | 螢光手環-15入、15PCS-PACK GLOW BRACELET | 螢光手環-15入933384(項次3)造型螢光棒837873(項次10)心型螢光造型目眼鏡848260(項次12), 經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試, 其中塑膠: 透明(含液體)(本體), 塑化劑含量分別為14.30%(DMP=14.30%)、4.63%(DMP=4.63%)、16.37%(DMP=16.37%)均超過CNS4797 | TOYS | 台灣玩具反斗城貿易股份有限公司 | 化工 | 950300 |
| 250 | 201421198 | 20203043823009 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030829 | 纖維水泥板 | 抗彎曲破壞載重不符合CNS 3802規定。 | Ningbo YiHe Green Board Co.,Ltd. | 永逢企業股份有限公司 | 化工 | 681182 |
| 251 | 201441197 | 204C3009650000 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1030910 | 橡皮筋組合包、PP-0001 橡皮筋組合包 | “橡皮筋組合包”, 經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試, 其中軟塑膠: 混(滴膠)(吊飾), 塑化劑含量為23.31%(DBP=0.14%、DEHP=23.17%)超過CNS4797規定之0.1%要求, 判定不合格。 | 木楠電子商務有限公司 | 芃芃玩具店 | 化工 | 950300 |
| 252 | 201441196 | 204C3007850008 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1030818 | 玩具橡皮筋、玩具橡皮筋 | 玩具橡皮筋(項次1), 經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試, 其中軟塑膠: 混色(吊飾), 塑化劑含量為5.12%(DEHP=5.12%)超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不合格。 | 成裕公司 | 邱靜宜 | 化工 | 950300 |
| 253 | 201421195 | 20203386659008 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030829 | 關節熊、TTFD4AC01A TOYS 大身:100%羊毛 填充物:100%聚酯纖維 圍巾:63.1%羊毛 36.9%聚酯纖維 | “關節熊 TTFD4AC01A(項次13)”, 依據CNS4797第6.1節之規定, (1)不得在包裝袋之袋口附有可收縮之繩索或類似功能之物品。(2)不得使用別針、大頭針、釘書針或類似之危險物品將玩具固定於包裝上。該產品其包裝發現有使用別針固定, 故判定不合格。 | E.LAND INTERNATIONAL FASHION (SHANGHAI)CO., LTD. | 香港商衣念時裝有限公司台灣分公司 | 化工 | 950300 |
| 254 | 201421194 | 20203389076008 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030828 | 絨毛玩偶(饅頭人)、STUFFED TOYS | 絨毛玩偶(饅頭人)16CM(項次1)及(熊大)16CM(項次3), 經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法)測試, 其中軟塑膠: 透明(吸盤), 塑化劑含量為0.21%(DBP=0.21%)超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不合格。 | SUNTECH TOYS IND.,CO.,LTD | 頌德克企業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 255 | 201421193 | 20203271495009 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030819 | 塑膠玩具、15 INCH POLAR BEAR TOYS | “塑膠玩具15 (項次2)”, 經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試, 其中塑膠皮: 黑(鼻子、腳底), 塑化劑含量為7.86%(DEHP=7.86%)超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不合格。 | YANGZHOU DONGXING PLUSH CO., LTD. | 瑞鳳實業有限公司 | 化工 | 950300 |

備註:

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者, 業已退運、銷毀、封存或禁止通關, 並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者, 業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|-----|-----------|----------------|---------|-----------------|---------|--|---|--|------------|------|--------|
| 256 | 201421192 | 20203135933005 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030909 | 兒童醫生玩具箱、兒童醫生玩具箱 | 兒童醫生玩具箱(項次30)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠：紫及粉透紅，塑化劑含量為3.76%(DBP=0.04%、DEHP=3.72%)及7.07%(DBP=0.01%、DEHP=7.06%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | 汕頭市澄海區品聚玩具商行 | 合鑫有限公司 | 化工 | 950300 |
| 257 | 201421191 | 20203135913000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030916 | DIY橡皮筋編織玩具、DIY橡皮筋編織玩具 | DIY橡皮筋編織玩具(項次4)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠：混色(吊飾)，塑化劑含量為26.24%(DEHP=0.18%、DEHP=26.06%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。 | PIN YUAN STATIONARY | 桔英有限公司 | 化工 | 950300 |
| 258 | 201421183 | 20203335269003 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030806 | 輪胎、TIRES | 進口檢驗 經高速性能試驗(分別行走54.7分鐘、54.2分鐘後)未達規定時間，輪胎胎面膠有剝落現象，故判定不符合CNS 1431之規定。 | SHENZHEN GRAND IMPORT AND EXPORT CO., LTD. | 冠侑實業有限公司 | 化工 | 401110 |
| 259 | 201471181 | 20703801361008 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1030820 | 12"二輪腳踏車 | 可塑劑含量超過CNS 4797規定。縱向載重試驗不符合CNS 14976規定。 | 寧波振振車重有限公司 | 振詠實業股份有限公司 | 化工 | 871200 |
| 260 | 201441180 | 204C3009074000 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1030901 | 22大格編織橡皮筋 | I.22大格編織橡皮筋EX1905(項次1)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠：混色(吊飾本體)，塑化劑含量為7.41%(DEHP=7.41%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。II.15小格編織橡皮筋EX1908(項次4)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸 | 七語玩具 | 僑德股份有限公司 | 化工 | 950300 |
| 261 | 201421177 | 20203389046009 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030729 | 摺疊墊 | 摺疊墊148*197*1 CM(項次5、6)，材質發泡海綿：白色(INK)，經CNS15493拼接塑膠地墊之安全要求檢測，甲醃胺之殘留量25.22(ppm)，不符合CNS4797之要求，故判定不合格。 | 汕頭市澄海區金晟玩具廠 | 展利興業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 262 | 201421176 | 20203271105000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030704 | 新寶寶摺疊三輪背包車、BNE3058 COMPO PICNIC FOLDING TRICYCLE (ORANGE) | “新寶寶摺疊三輪背包車BNE3058(項次1)”材質發泡海綿：黑(安全圍欄)，經CNS15493拼接塑膠地墊之安全要求測試，甲醃胺之殘留量為299.40(ppm)，不符合CNS4797之要求。 | IDES CO.,LTD. | 伯寶行股份有限公司 | 化工 | 950300 |
| 263 | 201451169 | 205T3199014007 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1030716 | 半鋼子午胎 235/45ZR17 97WXL KTS77 KETER 4條 FOB、SEMI-STEEL RADIAL TIRE | 高速性能試驗未達CNS1431之時速270km歷時10分鐘試驗條件之要求，於4分鐘時即產生胎肩剝落現象，不符合CNS 1431第4.2.4節之規定。 | 山東昊龍橡膠輪胎有限公司 | 信田貿易有限公司 | 化工 | 401110 |
| 264 | 201441168 | 204C3007739009 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1030702 | 安全帽 | 構造不符合(全部通風孔面積小於20平方公分) | Corignals Sport Ltd | 郭文進 | 化工 | 650610 |
| 265 | 201421167 | 20203156488009 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030716 | 普通合板、PINE PLYWOOD (FACE AND BACK WITH PINE PLYWOOD,POPLAR CORE) GRADE:BB/CC | 甲醃胺釋放量最大值乙項檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為3.18mg/L，評定不合格。甲醃胺釋放量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為2.90mg/L，評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。 | 湛江金士達木業有限公司 | 威易有限公司 | 化工 | 441239 |
| 266 | 201421166 | 20203043454004 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030724 | 普通合板、MERANTI PLYWOOD | 甲醃胺釋放量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為1.77mg/L，評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。 | 華松木業有限公司 | 高材企業有限公司 | 化工 | 441232 |
| 267 | 201471164 | 20703803717002 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1030703 | 棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)、棒球玩具組(球棒+球+球椎+包) | 進口檢驗，經CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)測試，棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)之發泡海綿(紅、藍、黑)：甲醃胺之殘留量為240.31ppm超過CNS4797規定之2ppm要求，故判定不合格。 | 群福塑膠製品有限公司 | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |
| 268 | 201471163 | 20703813190000 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1030730 | 壘球棒 | 甲醃胺含量超過CNS 4797規定。 | 群福塑膠製品有限公司 | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |
| 269 | 201471162 | 20703813185001 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1030704 | 棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)、8171150 棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)atte:80% main fabric ou structure:100% HDPE | 進口檢驗，經CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)測試，棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)之發泡海綿(紅、藍、黑)：甲醃胺之殘留量為345.66ppm超過CNS4797規定之2ppm要求，故判定不合格。 | DECATHLON(KUNSHAN)WAREHOUSING CO.,LTD | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |
| 270 | 201471161 | 20703813184008 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1030612 | 壘球棒、8172937 /F/ame:100.0% POLYETHYLENE HIGH DENSITY(HDPE) | 進口檢驗，經CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)測試，壘球棒之黑色發泡海綿：甲醃胺之殘留量為280.84ppm超過CNS4797規定之2ppm要求，故判定不合格 | DECATHLON(KUNSHAN)WAREHOUSING CO.,LTD | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|-----|-----------|----------------|---------|------------|---------|--|---|--|--------------|------|--------|
| 271 | 201471160 | 20703813182002 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1030618 | 棒球玩具組(球棒+球+球棍+包)、8171150 棒球玩具組(球棒+球+球棍+包)atte:80% main fabric ou structure:100% HDPE | 進口檢驗,經CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)測試,球棒和球之發泡海綿(橘色含INK);甲醯胺之殘留量為308.22ppm超過CNS4797規定之2ppm要求,故判定不合格。 | DECATHLON(KUNSHAN)WAREHOUSING CO.,LTD | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 950300 |
| 272 | 201471159 | 20703803397001 | 進口檢驗不合格 | 高雄分局 | 1030627 | 拋接球、PLASTIC TOYS | 進口檢驗,經CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)測試,拋接球292C材質發泡海綿(黑色(握把)):甲醯胺之殘留量為115.81ppm超過CNS4797規定之2ppm要求,故判定不合格。 | FEI TA TOYS CO.,LTD. | 鈦盛國際有限公司 | 化工 | 950300 |
| 273 | 201421158 | 20203180384003 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030707 | 軟膠洗澡玩具、WATER TOYS | “軟膠洗澡玩具 701(項次3)”,依據CNS4797-3第3.5節之規定,其玩具本體經4.3節測試後發現貫穿中空規A,故判定不合格。 | 台州貝好有限公司 | 仕瓊國際開發有限公司 | 化工 | 950300 |
| 274 | 201421157 | 20203357176006 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030716 | 泡泡劍、TOYS | 泡泡劍(項次15),依CNS10890檢測結果超過生物性規定生菌數須在3000CFU/mL or g 以下,不符合CNS4979之要求。 | 賀順興業有限公司 | 賀順興業有限公司 | 化工 | 950300 |
| 275 | 201421156 | 20203389017000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030624 | 手提袋(絨毛製)、STUFFED TOYS | “手提袋(絨毛製)(項次12)”,經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中塑膠皮:黑,塑化劑含量為9.16%(DEHP=9.16%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。 | 佛山市南海區百靈玩具有限公司 | 展利興業有限公司 | 化工 | 420222 |
| 276 | 201421155 | 20203315284008 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030708 | 塑膠玩具錢筒 | “塑膠玩具錢筒(項次4)”,經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中軟塑膠:黑(軟塞),塑化劑含量為7.64%(DBP=0.44%,DEHP=6.61%,DINP=0.59%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。 | 盛大玩具廠 | 卡諾國際實業有限公司 | 化工 | 392640 |
| 277 | 201421154 | 20203110415002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030806 | 嬰兒游泳圈(脖圈)、BABY SWIMMING RING | 進口檢驗,經依CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試嬰兒游泳圈(脖圈),其中塑膠片:透明(含軟塑膠透明吹嘴)(本體),塑化劑含量為2.20%(DEHP=2.20%)超過CNS4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。 | 惠州市創捷實業有限公司 | 曼波企業社 | 化工 | 392690 |
| 278 | 201431153 | 20303000095007 | 進口檢驗不合格 | 第六組 | 1030801 | 船梨精迷你絨毛吊飾、Toys representing animals or non-human creatures, stuffed (inspection scope confined to dolls and do | 船梨精迷你絨毛吊飾(項次5)經CNS15138測試,其中軟塑膠(耳機塞)塑化劑含量為0.95%超過CNS4797規定,判定不合格。船梨精耳機塞吊飾(項次9)經CNS15138測試,其中軟塑膠(耳機塞)塑化劑含量為0.95%超過CNS4797規定,判定不合格。 | NTV SERRICE INC. | 群英社國際股份有限公司 | 化工 | 950300 |
| 279 | 201451152 | 205T3019013005 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1030711 | 兒童球拍 | “兒童球拍(項次23)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試,其中黑色塑膠握把,塑化劑含量為0.64%(DEHP=0.64%),超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。 | BRIGHT HOST (HK) LTD. | 盛筌股份有限公司 | 化工 | 950691 |
| 280 | 201451151 | 205T3192008002 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1030714 | 螢光棒、GLORING-IN-THE DARK STICK | “螢光棒(項次2)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試,其中透明塑膠(含液體),塑化劑含量為18.51%(DMP=8.07%、DBP=10.44%),超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。 | 海寧螢光製造公司 | 昇洋文具禮品有限公司 | 化工 | 382490 |
| 281 | 201451150 | 205T3216028009 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1030715 | 扭扭車、SWING CAR | “扭扭車(項次1)”,材質為發泡海綿的黑色握把,依據CNS 15493 拼接塑膠地墊之安全要求測試,甲醯胺之殘留量為153.53(ppm),超過CNS4797甲醯胺含量2(ppm)之規定。 | KUNSHAN JINYITAI TRADE CO.,LTD | 橙欣國際貿易有限公司 | 化工 | 950300 |
| 282 | 201451148 | 205T3164155006 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1030616 | 普通合板、PLYWOOD FULL POPLAR MODEL NO.MH-YW-12(12mm,8層,F3)(素面,未經加工) 2440*750*12MM | 甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L 以下,檢驗結果7.2mg/L。甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L 以下,檢驗結果9.4mg/L。不符合CNS1349 表4 F3級。 | NINGJIN COUNTY YELU WOOD CORPORATION LTD | 艾鉅有限公司 | 化工 | 441232 |
| 283 | 201451147 | 205T3028076000 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1030605 | (素面合板)、PINE UNFINISHED PLYWOOD | 甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L 以下,檢驗結果7.4mg/L。甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L 以下,檢驗結果7.4mg/L。檢驗結果不符合CNS1349 表4 F3級。 | 安徽鑫森進出口貿易有限公司 | 育德實業股份有限公司 | 化工 | 441239 |
| 284 | 201451128 | 205T3138775008 | 進口檢驗不合格 | 台中分局台中港辦事處 | 1030610 | 自行車用頭盔 | 頤帶強度試驗不符合CNS 13371規定。 | DECATHLON (KUNSHAN)WAREHOUSING CO.,LTD | 台灣迪卡儂有限公司 | 化工 | 650610 |
| 285 | 201421123 | 20203042517009 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1030606 | 百變巧思魔鏡(EVA)、TOYS | 百變巧思魔鏡(EVA)(項次7),材質發泡海綿:混色,經CNS15493拼接塑膠地墊之安全要求檢測,甲醯胺之殘留量9.67 (ppm),不符合CNS4797之要求,故判定不合格。 | SURPASS INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 多元創思文化事業有限公司 | 化工 | 950300 |

備註:

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者,業已退運、銷毀、封存或禁止通關,並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者,業請業者回收或改正