

歌林股份有限公司烘碗機召回訊息

一、商品名稱：烘碗機

二、廠牌：歌林 型號：TK-390SV 序號：0503013000~0510017600

三、業者：歌林股份有限公司

四、數量：4600 台

五、產製期間：94 年 3 月~94 年 10 月

六、銷售地點：台灣全區

七、瑕疵情形：烘碗機會冒煙情形

八、詳情描述：分析結果，內部控制板電路零件因外在大環境變化異常、潮濕、氣候、停電、來電或打雷、瞬間高電壓或交流電變相、頻率變化、等，而一般消費者習性接地線在未接地情況下，發現控制電路板上的零件金屬皮膜壓降電容 2.85uF(暗紅色附圖一)使用 6 年後提早老化積熱冒煙或產生火花，可能波及塑膠面板燃燒。

九、造成損害：本產品雖設有安全異常自動斷電設計，如果消費者剛好放置場所是與易燃物較近恐發生火災危險。

十、矯正措施：全數召修更換另一新經標檢局認可規定之 PP 安全膜電容 X 電容(附圖一)

十一、依據：商品檢驗法第 63 條之 1

消費者保護法第 36 至 38 條

消費者保護法第 10 條

十二、產地：台灣

十三、業者聯絡方式：

公司：歌林股份有限公司

地址：北市重慶南路一段 86 號 10 樓 02-23143151

客服專線：0800-066-628 0800-231-758

及 全省歌林服務站


網址：<http://www.kolin.com.tw/>

<http://realise.com.tw/>

1.生產日期標示貼紙位置

94.03.12
↓ ↓ ↓
年 月 日

如為 94 年度 3 月~ 10 月底以前
都有可疑為有問題電容如圖(一)
須將電路板更換並請紀錄生產
日期。

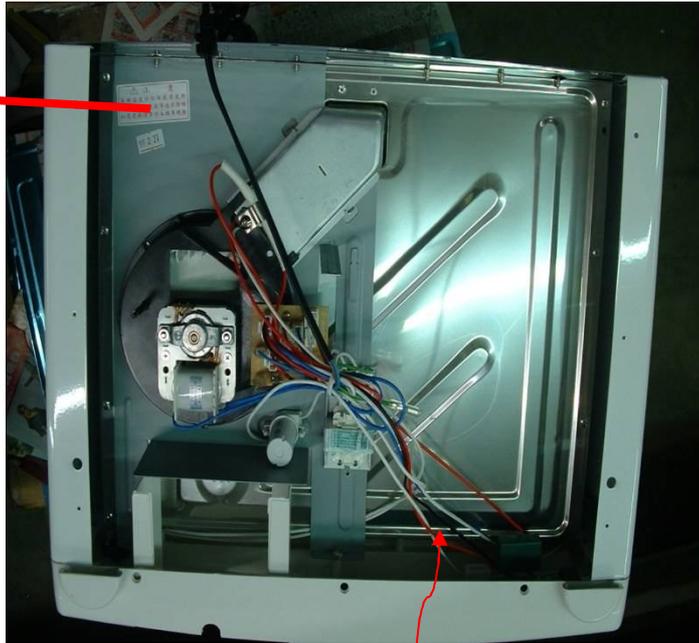

問題電容 圖(一)

PC 板鎖付處



2.如平常順便維修可將問題電容圖(一)剪下，用電烙鐵 60W 用貼焊方法，焊上無問題電容一定要確實焊好如圖(二)

PP安全膜電容 圖(二) 無問題電容

